

Compte-rendu de restauration d'un mur de soutènement de l'ancien chemin de Crupies à Bouvières (Drôme)

Bouvières ; chemin des granges

Septembre 2025

Géoloc approx. 44.512401 , 5.21134 (géoportail)



Fig. 01 : vue de la brèche dans le mur avant restauration

Association Une Pierre sur l'Autre
Louis Cagin, Corentin Houzé Joly
Octobre 2025

Référence document :

L. Cagin, C. Houzé-Joly, Une Pierre sur l'Autre, PS0179_2025_10_t2883_03_CR_bouvières

Ce document fait suite à deux autres comptes-rendus de restauration de mur sur le même lieu, référencés :

Cote *Une pierre sur l'autre* : PS0179_2023_04_t2883_CR Bouvières, L. Cagin

Cote *Une pierre sur l'autre* : PS0179_2023_12_t2883_02_CR Bouvières, L. Cagin



Fig. 02 : Cadastre dit napoléonien de Bouvières, en rouge le lieu d'intervention (Section D3, Moras, 3 P 33119 Archives départementales de la Drôme).

Nous sommes intervenus pour restaurer une portion ruinée du mur de soutènement de l'ancien chemin d'accès au village qui apparaît sur le plan cadastral de 1826 (fig. 01, 02 & 08). À l'occasion de cette restauration, nous avons trouvé de nombreux artefacts dans le mur ainsi que dans son effondrement (cf. p. 4).

Lors de ces travaux nous avons observé une ligne d'arase visible dans l'appareillage du mur et attestant d'une ancienne rampe. Cette rampe devait permettre l'accès direct à la parcelle depuis le chemin, elle témoigne donc d'un moment plus ancien du chemin, qui devait, de fait, être moins large qu'aujourd'hui (fig. 06 & 07).

Il est probable que c'est pour son alignement et pour en élargir la chaussée que cette rampe a été fermée. Cet élément nous permet également de comprendre la raison de la ruine du soutènement à cet endroit précis. En effet, nous avons observé en bas de rampe que les pierres qui faisant office de fondation avaient fortement basculées. Ce basculement étant à l'origine de l'effondrement du mur.

En effet lors de la construction du mur la rampe est restée en place, les personnes qui ont construit le soutènement ne l'ont pas démontée et se sont appuyés dessus en guise de fondation à leur nouvel ouvrage, dont le poids a fini par faire basculer les pierres du bas de la rampe et le mur avec (fig. 05).

Par ailleurs, nous avons également observé des vestiges de l'ancien mur de soutènement amont de la rampe (fig. 04). Ce qui indique que les constructeurs ont certainement réemployé partie de ses pierres pour leur nouvel ouvrage.

Fig. 04 : Croquis chronologique des murs.

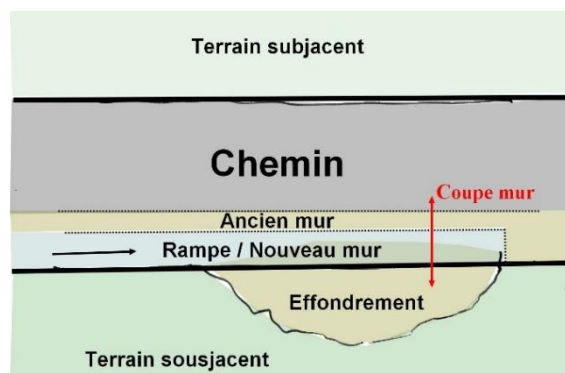




Fig. 03 à gauche : Profil de l'ancien mur observé.

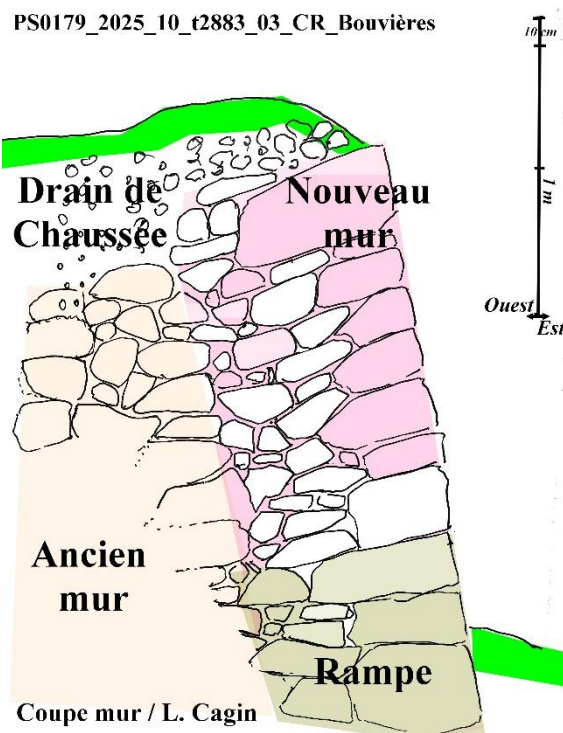


Fig. 04 à droite : croquis analytique des structures



Fig. 05 : Pierres du débouché de la rampe faisant office de fondations et ayant basculé.



Fig. 06 & 07 : La rampe matérialisée par un trait jaune, qui suit l'arase observée sur site avant travaux.





Fig. 08 : Le mur restauré

Artefacts retrouvés dans l'effondrement



*Fig. 09 : Objets métalliques
Présence d'un fer à âne ou mulet ainsi que
d'un couteau de cuisine avec une lame
marquée mais malheureusement trop
corrodée pour être lisible.*



*Fig. 10 : Ossements ovi-
caprinés.*

*Fig. 11 (ci-dessous) : Bris de verres
Un morceau de verre est noté « CYCL...
ampoule... » et un autre avec les lettres
« ...NTE » on retrouvera cette typographie
sur un artefact retrouvé dans l'appareillage.*



*Fig. 12 (ci-dessous) : Tessons de
terre cuite émaillée de différentes
couleurs.*





Fig. 13 : Tuileaux et tessons de terre cuite non émaillée.

Artefacts retrouvés dans l'appareillage du mur post-rampe



Fig. 14 : Objets métallique

Partie d'un fer à âne ou mule, un clou en fer forgé ainsi qu'un industriel et un crochet.



Fig. 15 : Fragments d'os.

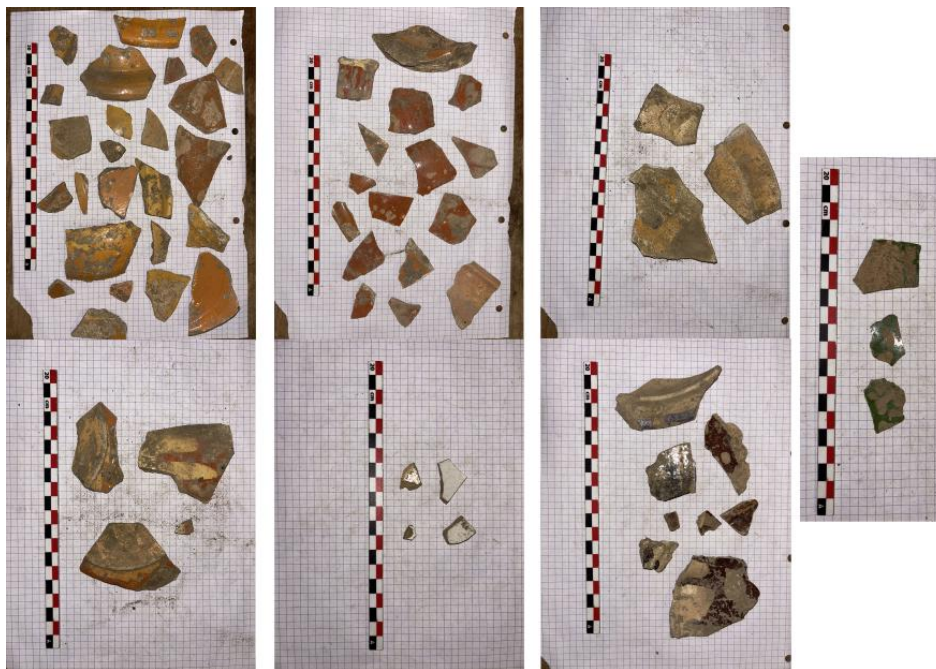


Fig. 16 : Compilation de tessons de poteries vernissées.



Fig. 17 : Tuileaux et tessons de terre cuite non émaillée.



Fig.18 : Morceaux de verre et verrerie

Un sceau en verre sombre de bouteille affichant « 1 litre » a été trouvé

Un morceau de bouteille avec « PRE » sur une face et « MON » sur une autre est à rapprocher du morceau de verre trouvé dans l'effondrement. Une bouteille de Présure Brun de Montélimar ?



Fig. 19 Illustration tiré du web

Bouteille de présure BRUN, Montélimar.



Fig.16 : Fourchette en métal.



Fig.17 : Bris de verre.



Fig.18 : Compilation de tessons de poteries vernissées.

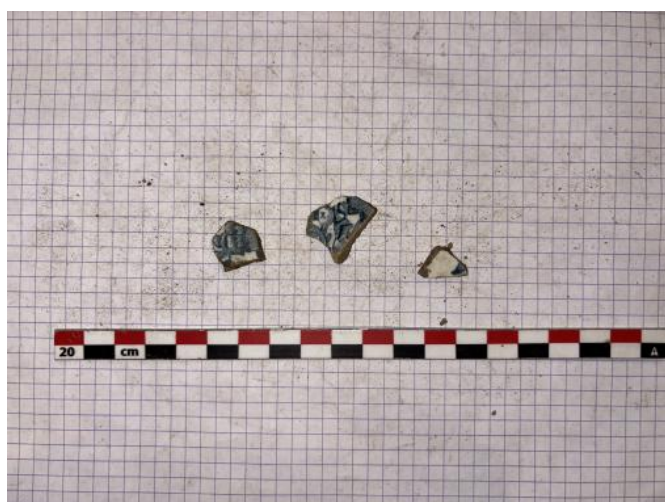


Fig.19 : Tessons de faïence à motifs bleu.



Fig.20 : Tessons de terre cuite non émaillée.



Fig.21 : Piece de monnaie, sans doute un liard de billon (monnaie de faible valeur).



Fig.22 : Différents artefacts trouvés dans la chute de l'arrière du mur et du drain.

Ces objets sont conservés dans les locaux de l'association sous la cote PS0179_2025_10