


Inventaire du bâti en pierre sèche Drôme du sud

Un travail de recensement et de documentation des petits bâtis en pierre sèche est entrepris par l'association ***Une pierre sur l'autre*** depuis 2016. Ce travail aboutit à la rédaction de fiches que nous diffusons ici. Ces éléments sont le résultat d'un travail en cours, destiné à évoluer et à être enrichi par toutes personnes désirant s'impliquer à nos côtés.

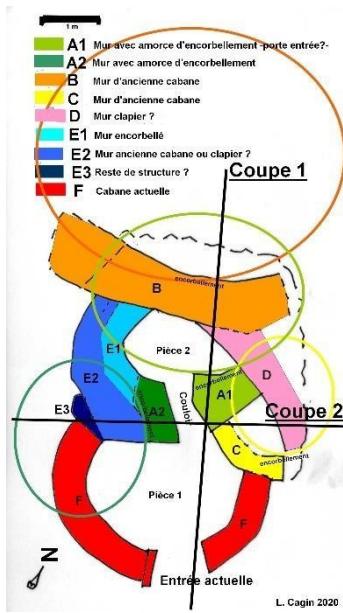


Le recensement se déroule en quatre temps :

- Identification des inventaires précédents ainsi que des différentes sources et archives où ces bâtis apparaissent, avec numérisation et classement dans une base documentaire de la totalité des documents.
- Travail de recherche des bâtis sur site. Relevé et production de documents graphiques, photographies et observations de l'état actuel de la construction, de ses spécificités et des traces éventuelles d'évolution.
- Édition d'une nouvelle fiche pour les bâtis identifiés, permettant principalement de les documenter en intégrant, le cas échéant, l'archive des fiches antérieures déjà produites.
- Publication de fiches diffusables afin de permettre leur consultation et une promenade virtuelle sur le [site de l'association](#). Doublée par une publication sur la [carte collaborative du patrimoine](#) de la Drôme.

Pour accéder à ces fiches cliquez sur le nom de la commune et ouvrez le fichier pdf qui la concerne.

**Chamaret
Grignan
Taulignan
Grillon
Truinias**

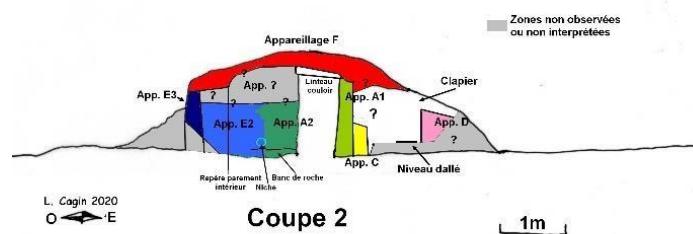

Ce programme a pu être lancé grâce à l'appui de la Conservation du Patrimoine du Département de la Drôme et à l'aide précieuse de Monsieur Jean-Pierre Couren qui nous a communiqué son travail de recensement réalisé dans la première décennie 2000.
[\(Illustrations issues d'un article téléchargeable ici\)](#)



RU-Ta-04

REFERENCEMENT :

Cotation : RU-Ta-04

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane située sur un terrain en pente arboré, loin de tout habitat

Implantation : Intégrée à un clapier dans la prolongation de la cabane (mur Nord-est). Au Sud, présence d'un mur de clôture en double parement rempli de pierailles, en parti démolie.

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède. Pierres de grés calcaire en provenance micro-locale, appareillées en pierre sèche.

Plan extérieur : Forme quadrangulaire à angles droits (2,75 x 2,8m).

Plan intérieur : Plan au sol de forme rectangulaire, voûte de forme ogivale (2,23 x 1,45m.).

Surface intérieure : 3,2 m²

Destination, usage : Inconnus. Suspicion d'habitat (enduits intérieurs et présence de porte).

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol dallé (quelques dalles encore en place), fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat (lit d'assise régulier). Encorbellement à partir de 0,70m de hauteur.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière de 2,1m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : L'encorbellement fait office de couverture. Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement en tas de charge Pas de trace de gouttière.

Entrée / seuil : Seuil de plain-pied avec l'extérieur. Epaisseur du mur d'entrée de 0,40m.

Porte : Ouverture au Sud-Est, de forme rectangulaire, hauteur de l'ouverture 1,20m, constituée de linteaux avec dispositif de décharge (triple linteau : linteau bois, doublé d'un linteau pierre créant un vide rectangulaire, et surmontée d'une troisième pierre intégrée dans l'encorbellement). Montants monolithes en pierre de réemploi. Creux taillé dans la pierre (gond), reste de bois avec clou entre les pierres du pied droit.

Baie(s) : Non observée.

Détails / aménagements : Non observé

Autres matériaux (enduits, mortier...) : En intérieur, traces de placage d'enduit de couleur rouge (mortier chaux ou argile, et sable). Très présent encore en bas des murs mais ayant certainement recouvert l'ensemble des murs.

ETAT SANITAIRE : 2015 en bon état.

Désordres : Non observé



Toiture en encorbellement



Détail intérieur triple linteau




Jambage gauche





Détail jambage droit



Détail appareillage intérieur

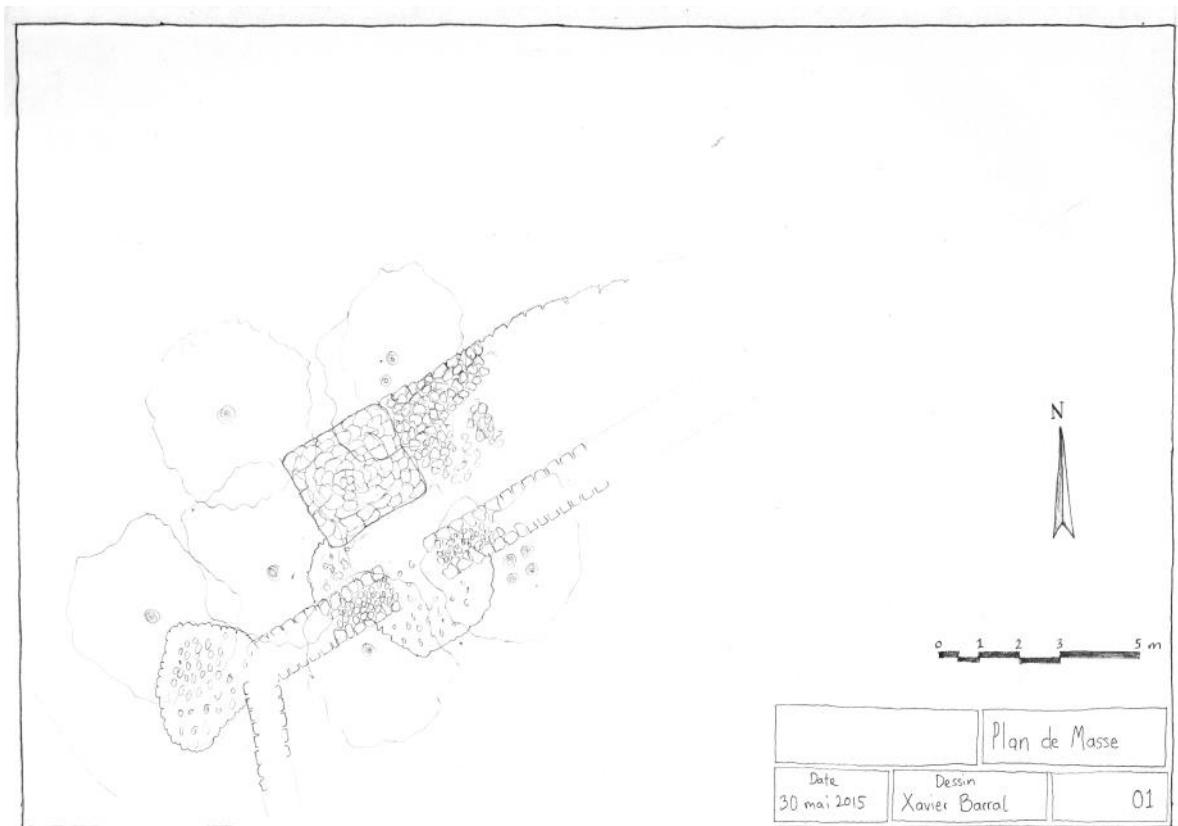

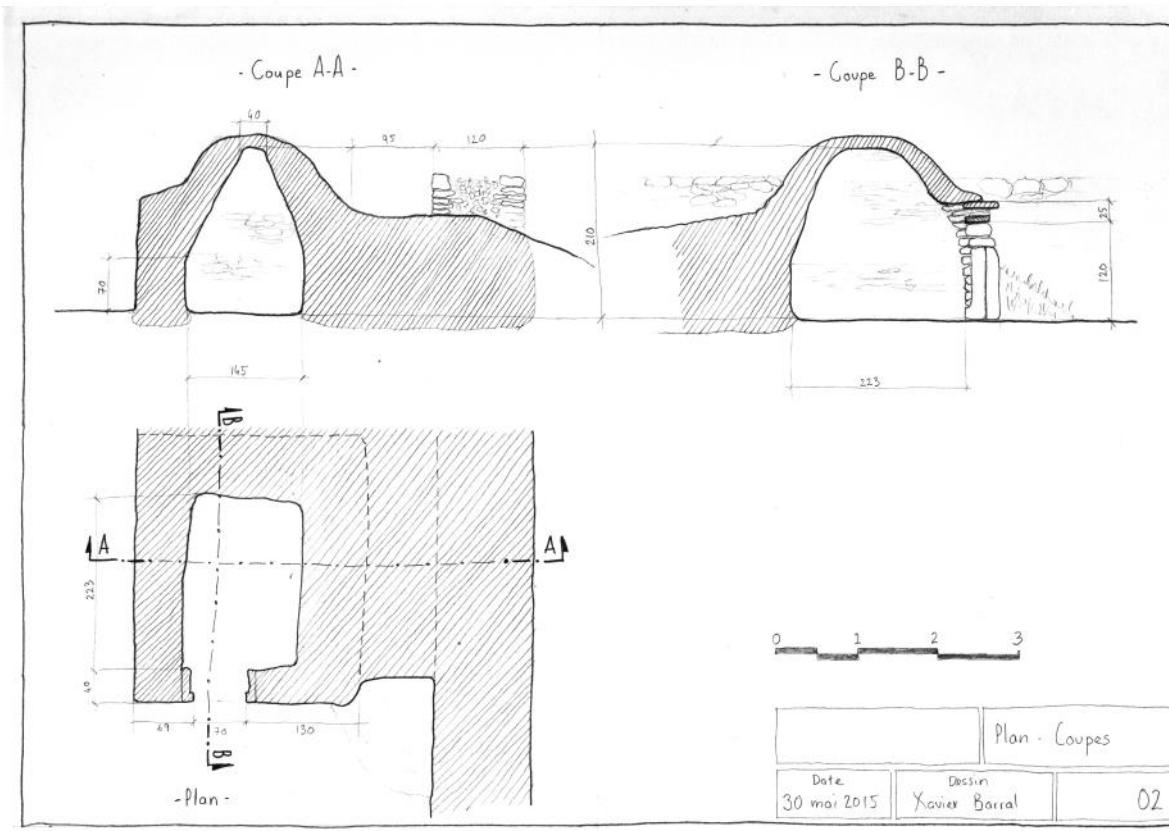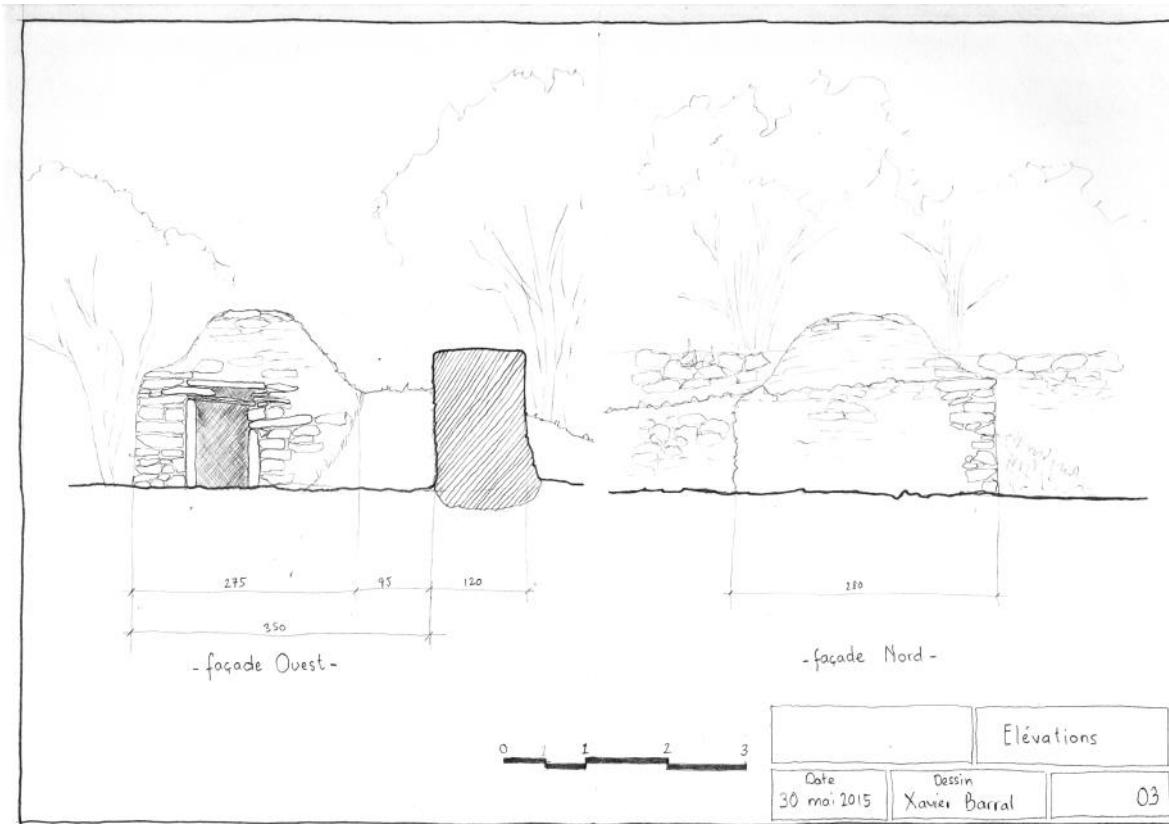

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2015. (Cote *RU-Ta-04, Cagin t2548*)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin

Plans : X. Barral

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : Décembre 2022

Auteur création : L. Tao

Mise -à jour 1 :

Auteur mise à jour 1 :



RU-Ta-011

REFERENCLEMENT :

Cotation : RU-Ta-011

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Parcelle de garrigue, Les limites du site sont matérialisées au Sud par des pierres plantées, et au Nord par un banc d'extraction.

Implantation : Cabane située sur un terrain comportant d'autres constructions en pierre sèche (murs-clapier et puits). Elle est elle-même constitué de plusieurs structures d'époques différentes.

Aspect général : Cabane à double cellule séparées par un couloir. Appareillés en calcaire du site.

Plan extérieur : Forme principale circulaire, accolée à une seconde forme semi circulaire.

Plan intérieur : Forme principale circulaire, accolée à un couloir donnant sur une pièce rectangulaire

Surface intérieure : env. 6 m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : Inconnue. La cabane montre des évolutions de constructions de différentes époques. Son étude a permis d'attester au moins 9 structures différentes dont 4 semblent les restes de cabanes antérieures. Mise en sécurité et restauration de parties en ruine en septembre 2020.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Socle rocheux. Sol dallé par des lauzes de petites dimensions et affleurement rocheux. Présence de frassin sous les dalles (? restes de charbon).

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille régulière assisés à plat.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement 1.60m

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, recouvert d'un tas de charge.

Au niveau du sol l'ensemble Frassin et dallage semble une isolation des écoulements d'eau pluviale au niveau de la roche lors d'intempéries.

Frange sommitale ou couronnement des murs : moellons de taille irrégulière assisés à plat.

Entrée / Seuil : Seuil légèrement surélevé par un dallage de 8 à 10 cm d'épaisseur.

Porte : Ouverture au Sud, de forme rectangulaire d'une largeur d'env. 1m en extérieur et 0,80m en intérieur. Le linteau est simple sans dispositif de décharge visible et un des jambages est un monolithe placé debout.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagement : Les restes d'un foyer sont visibles. Des pierres ont été placées en encorbellement pour former des « étagères » et un dispositif permet de s'asseoir au niveau du foyer.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.


ETAT SANITAIRE : Bon état en septembre 2020, après intervention.

Interventions : en septembre 2020, mise en sécurité et interventions sur parties ruinées.

Désordres : Couverture éboulée avant mise en sécurité. Lacunes d'affût pour la chasse avaient créé un affaissement de la structure.




Appareillage des murs et encorbellement
 Vue du passage entre les deux cellules et assises

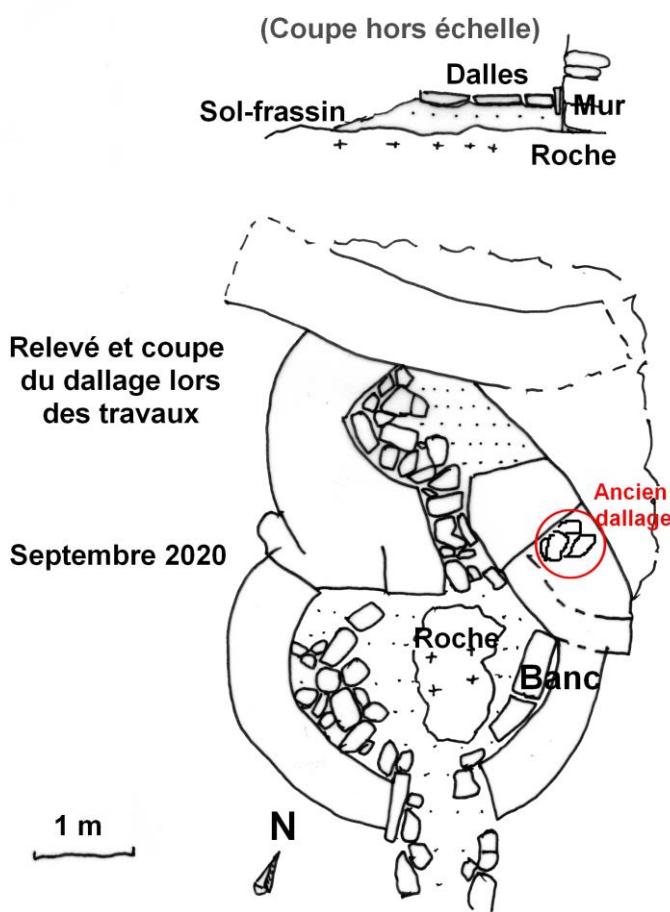

Vue en plan

Copyright photos: L. Cagin
 Plans: L. Cagin

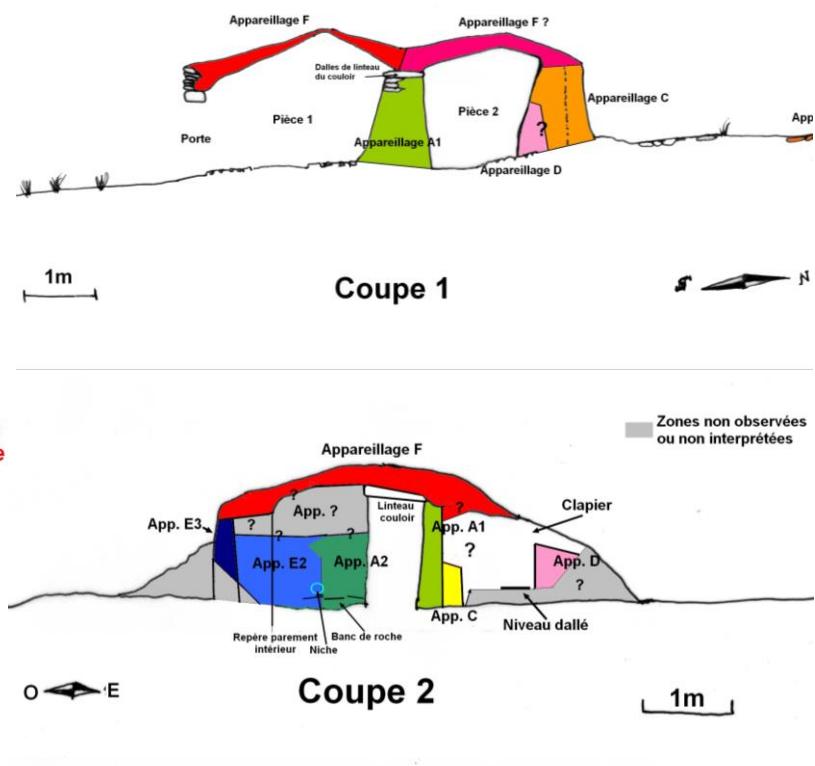

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- « Étude d'une cabane à Taulignan », Revue du CERAV (Centre d'études et de recherches d'architecture vernaculaire), Paris, 2021.

<https://unepierresurlautre.org/2021/04/04/compte-rendu-dobservation-dune-cabane-multiple-a-taulignan/>

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022, (Cotes, TU-Ta-011, t2479)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin

Plans : L. Cagin

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour :

Autrice mise à jour :



RU-Ta-012

REFERENCIEMENT :

Cotation : RU-Ta-012

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Parcalle en friche de garrigue, Les limites de la parcelle sont matérialisées au Sud par un large pierrier de bord de chemin, et au Nord un alignement de pierres dressées

Implantation : Puits-citerne (« aiguier ») situé sur un terrain comportant d'autres constructions en pierre sèche (mur-clapier et cabane cote RU-Ta-11)

Aspect général : appareillage de moellon de grès calcaire, en forme de demi-sphère.

Plan extérieur : Forme circulaire

Plan intérieur : Forme circulaire

Surface intérieure : 1 m² env.

Destination, usage : Puits-citerne.

Datation ou évolution : Inconnue. Le chantier de restauration en septembre 2020 est parti de la ruine du puits et l'a remis en état de fonctionnement. La partie aérienne de l'ouvrage a été interprétée librement faute d'indices permettant de déterminer l'aspect initial de l'ouvrage (Cf. biblio.).

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Cavité creusée dans la roche. Appareillage posé sur le socle rocheux. Des pierres posées en délit plantées dans un mélange argileux permettent de descendre dans la citerne.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat. Encorbellement à partir du sol.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement 1.40

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture. Une galerie drainante creusée dans la roche récolte l'eau et alimente la citerne.

Frange sommitale ou couronnement des murs : moellons de taille irrégulière assisés à plat.

Entrée / Seuil : Dalle de seuil légèrement en contrebas du niveau du sol et une pierre placée en corbeau fait office de marchepied pour descendre jusqu'à l'eau.

Porte : L'ouverture est constituée par une partie de la demi-sphère non-bâtie.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagement : Marchepied et calade permettant de d'accéder à l'eau en restant pieds au sec.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.


ETAT SANITAIRE : Bon état en septembre 2020, après restauration.

Interventions : restauration en septembre 2020, nettoyage de l'effondrement, et construction de la nouvelle couverture.


Désordres : Couverture éboulée avant restauration.



Vue de l'ouverture

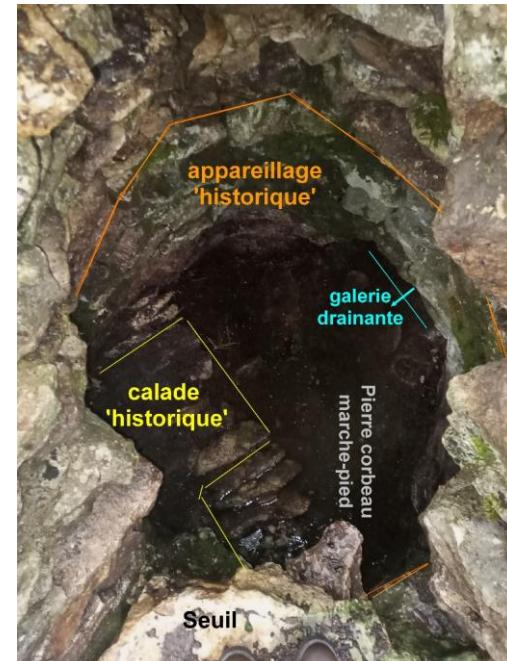


Vue de l'intérieur de l'aiguier

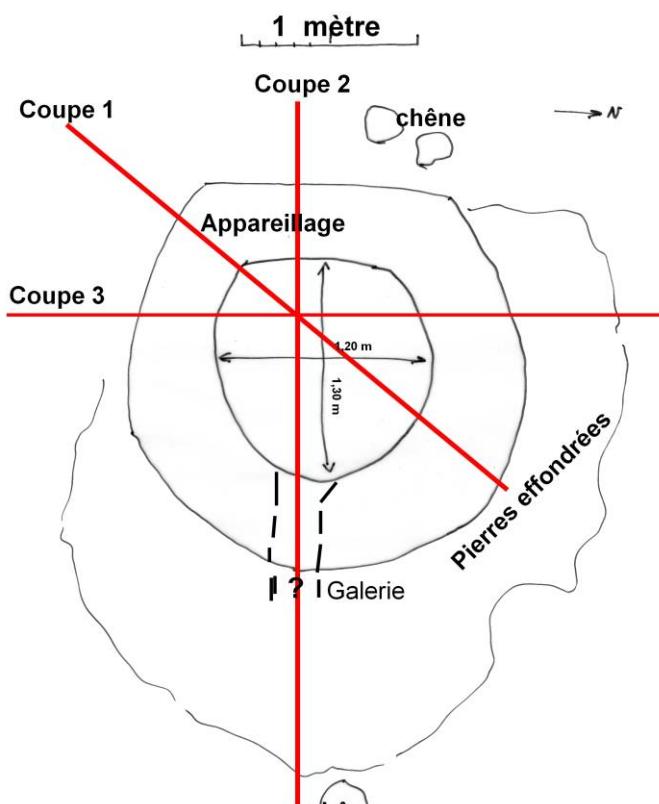


Plan au niveau du sol

L. Cagin

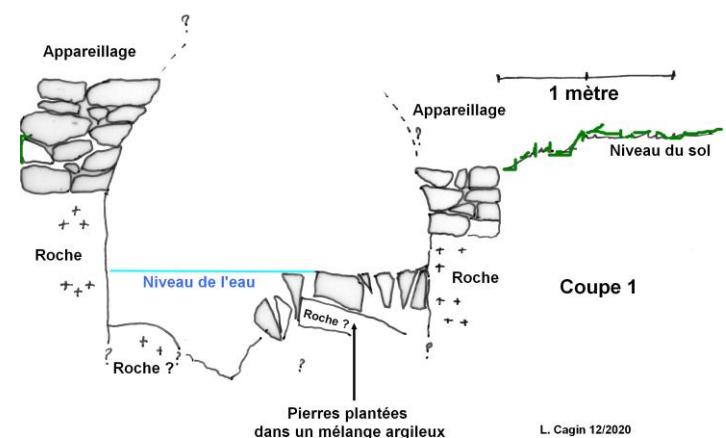

L. Cagin 12/2020

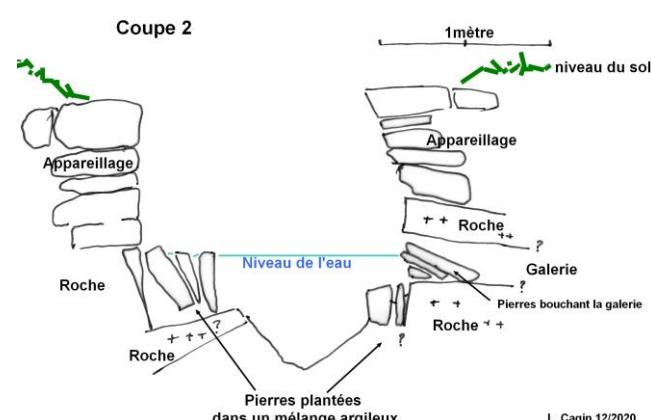

L. Cagin 12/2020

Copyright photos: L. Cagin & R. Cluzel
 Plans: L. Cagin

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, C Marshall

Bibliographie fiches :

- Cagin, Louis, *Compte-rendu de restauration d'un puits-citerne près d'une cabane à Taulignan*, Association une pierre sur l'autre, Taulignan, 2020.) (Cote t2540)
<https://unepierresurlautre.org/2021/02/16/pepites-techniques/>
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022 (Cotes RU-Ta-11, t2540)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin

Plans : L. Cagin

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour :

Autrice mise à jour :



RU-Ta-O-01

REFERENCIEMENT :

Cotation : RU-Ta-O-01

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Située sur un terrain plat arboré, en limite de parcelle agricole exploitée, en bordure de chemin, à proximité d'une ferme.

Implantation : Intégrée à un mur de clôture appareillé (mur Nord), mur en parti démolи pour permettre le passage d'un tracteur.

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède surmonté d'un tas de charge et d'une sortie de cheminée. Pierres en grés calcaire.

Plan extérieur : Forme quasi rectangulaire, intégrée au mur de clôture (3,50 x 4,95m env.)

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (2,50 x 2,30m env.)

Surface intérieure : 5,75 m²

Destination, usage : Inconnu. On peut supposer un ancien usage agricole. Présence d'une cheminée de son conduit et de trace de feu. Sol entretenu et présence d'assises révélant un usage contemporain (promeneurs).

Datation ou évolution : Inconnue. Suspicion de restauration du haut de l'encorbellement, qui pourrait expliquer son excroissance hors du tas de charge.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol dallé

Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement léger depuis le sol qui s'accentue à partir de 1,40m de hauteur.

Plafond : Hauteur totale de 2,86m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : L'encorbellement fait office de couverture, visible au dessus du tas de charge. Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement du mur de clôture appareillé de pierres debout. Frange sommitale surmonté d'un tas de charge. Pas de trace de gouttière.

Entrée / seuil : Seuil surélevé par rapport au sol extérieur par deux dalles faisant office de marches. Epaisseur du mur d'entrée de 0,50m.

Porte : Ouverture à l'Ouest par une porte de 1,41m de hauteur, constituée d'un linteau sans dispositif de décharge visible. Montants appareillés en chaînage d'angle avec un léger encorbellement.


Baie(s) : Une seule fenêtre de forme rectangulaire (au Sud) constituée d'un linteau posé sur deux dalles formant les jambages.

Détails / aménagements : Foyer délimité par un empilement de pierres. Le conduit de cheminée est surplombé d'un linteau à 90cm du sol, tenu par deux corbeaux alignés au parement des murs.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : 2014 en bon état.

Désordres : Non observé

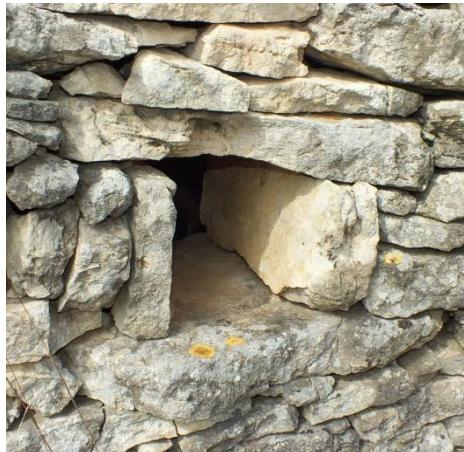


Détail de la seule fenêtre





Vue montant gauche de l'entrée



Détail cheminée

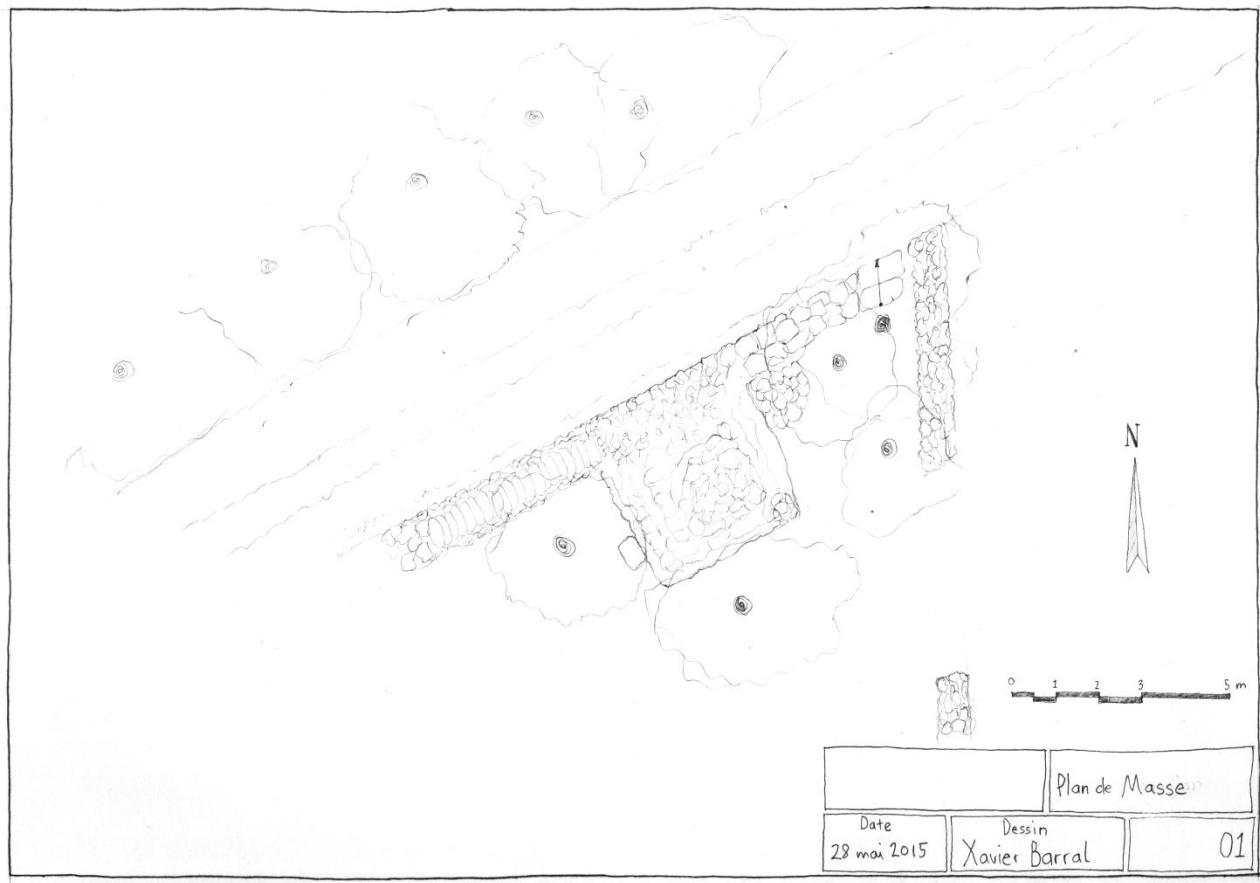

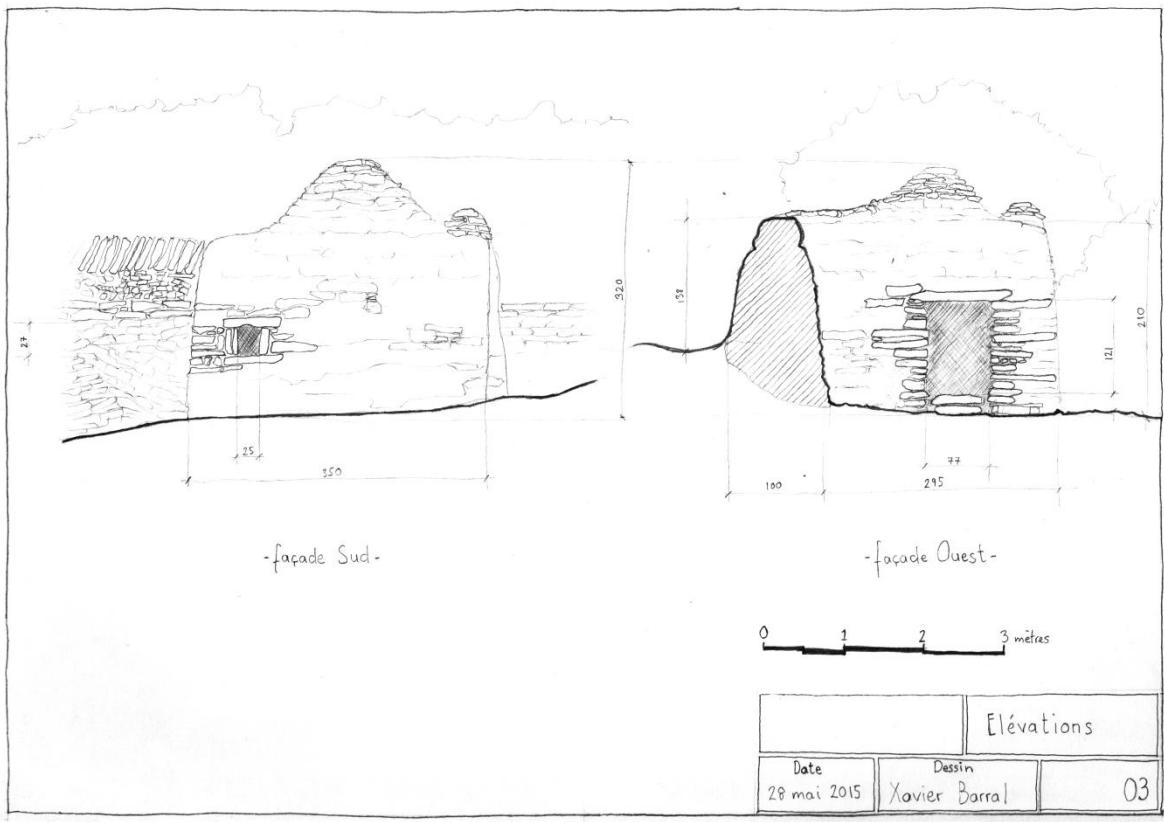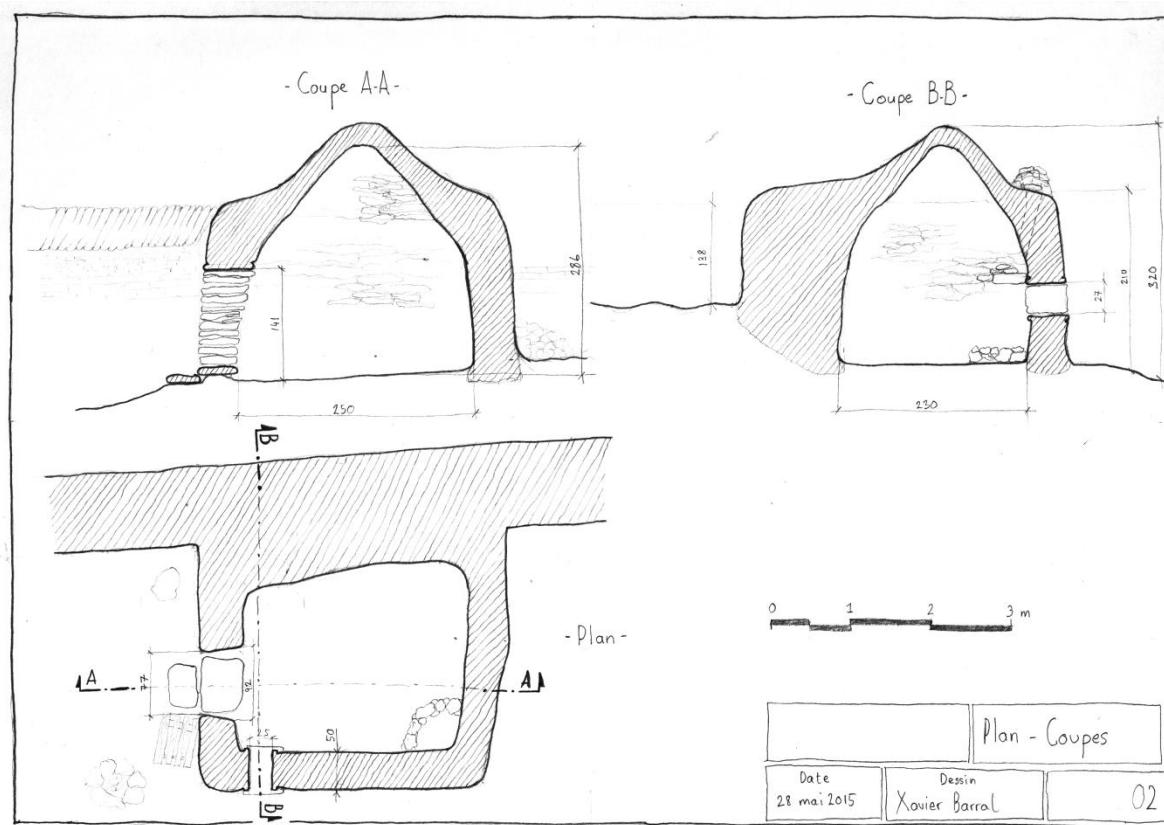

Copyright photos: L. Cagin
 Plans : X. Barral

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2016 (cote RU-Ta-0-01)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin

Plans : X.Barral

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : 12/2022

Auteur création : L. Tao

Mise -à jour :

Auteur mise à jour :



RU-Ta-O-02

REFERENCEMENT :

Cotation : RU-Ta-O-02

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane située en hauteur d'un terrain en pente, en limite de parcelle boisée, terrain en friche, loin de toute ferme.

Implantation : Cabane intégrée à un clapier (mur Nord), mur de clôture en pierre sèche.

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède surmonté d'un tas de charge. Pierres en grés calcaire, appareillée en pierre sèche.

Plan extérieur : Forme quasi rectangulaire (4 x 5,5m env.)

Plan intérieur : Forme quasi quadrangulaire (3,25 x 2,25m env.)

Surface intérieure : 7,3 m² environ

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues. Deux trous rebouchés laissent supposer un usage de chasse (ou affût).

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Large soubassement de grands blocs, roche mère visible et taillée. Sol en terre battue et cailloutis. Gravats d'éboulement du faîte.

Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement en nef renversée

Plafond : Hauteur d'environ 3 m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : L'encorbellement fait office de couverture. Les dalles de couvertures sommitales ont disparu. L'encorbellement est recouvert d'un tas de charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Frange sommital surmonté d'un tas de charge. Pas de trace de gouttière. Effondrée en partie sur le mur Est.

Entrée / seuil : Entrée de plain-pied avec l'extérieur. Le seuil est de même nature que le sol de la cabane (terre battue, cailloutis). Présence de larmier au dessus de l'entrée.

Epaisseur du mur d'entrée de 0,80m environ.

Porte : Porte faisant face au parcellaire, de forme rectangulaire d'environ 1,25m de hauteur. Linteau avec dispositif de décharge constitué d'un monolithe en pierre cassé et d'un renfort (ou double linteau) en bois (bois extérieur abimé). Jambage gauche en pierre taillée récupérée avec encadrement taillé pour la porte. Jambage droit en chaînage d'angle.

Baie(s) : Aucune.

Détails / aménagements : Présence de deux niches sur le mur arrière laissant penser à d'anciennes bouches à feu actuellement rebouchées en parement. Trace d'un trou de terrier dans la roche mère. Pierre percée pour l'attache d'animaux, à l'extérieur à côté de la porte d'entrée.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : 2014 en mauvais état.

Désordres : Eboulements observés en toiture, disparition des dalles de couvertures. Désordre important en intérieur suite au démontage des pierres du mur jusqu'au parement à droite. Risque d'effondrement.



Détail linteau bois et larmier



Vue du toit



Détail porte




Détail fondations roche mère taillée




Vue désordre pierres enlevées



Croquis façade entrée © G. Loriot

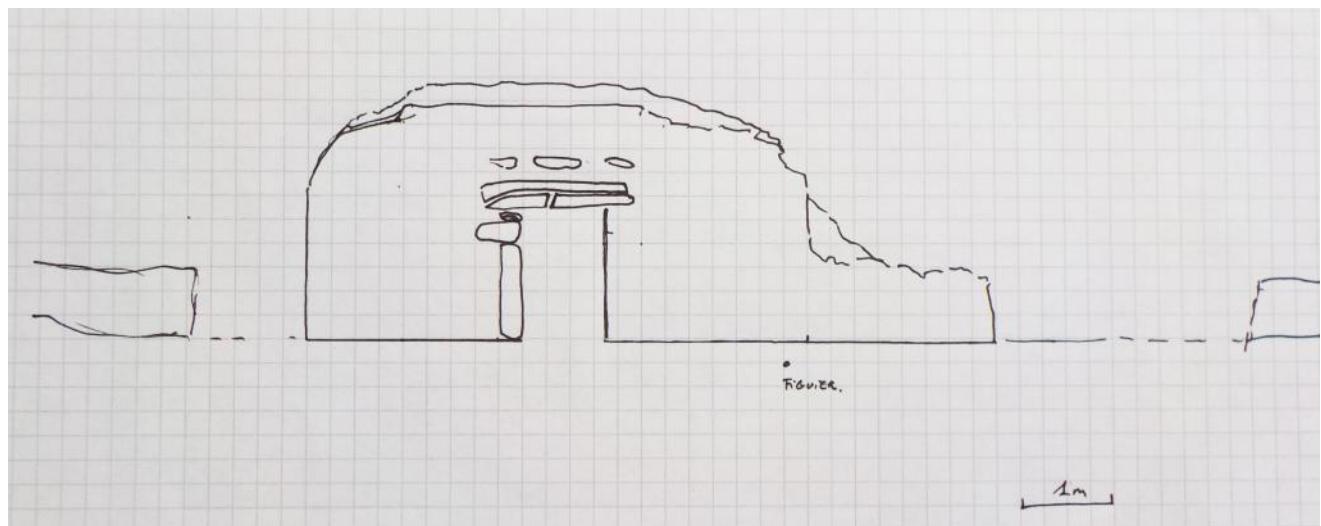

Elévation

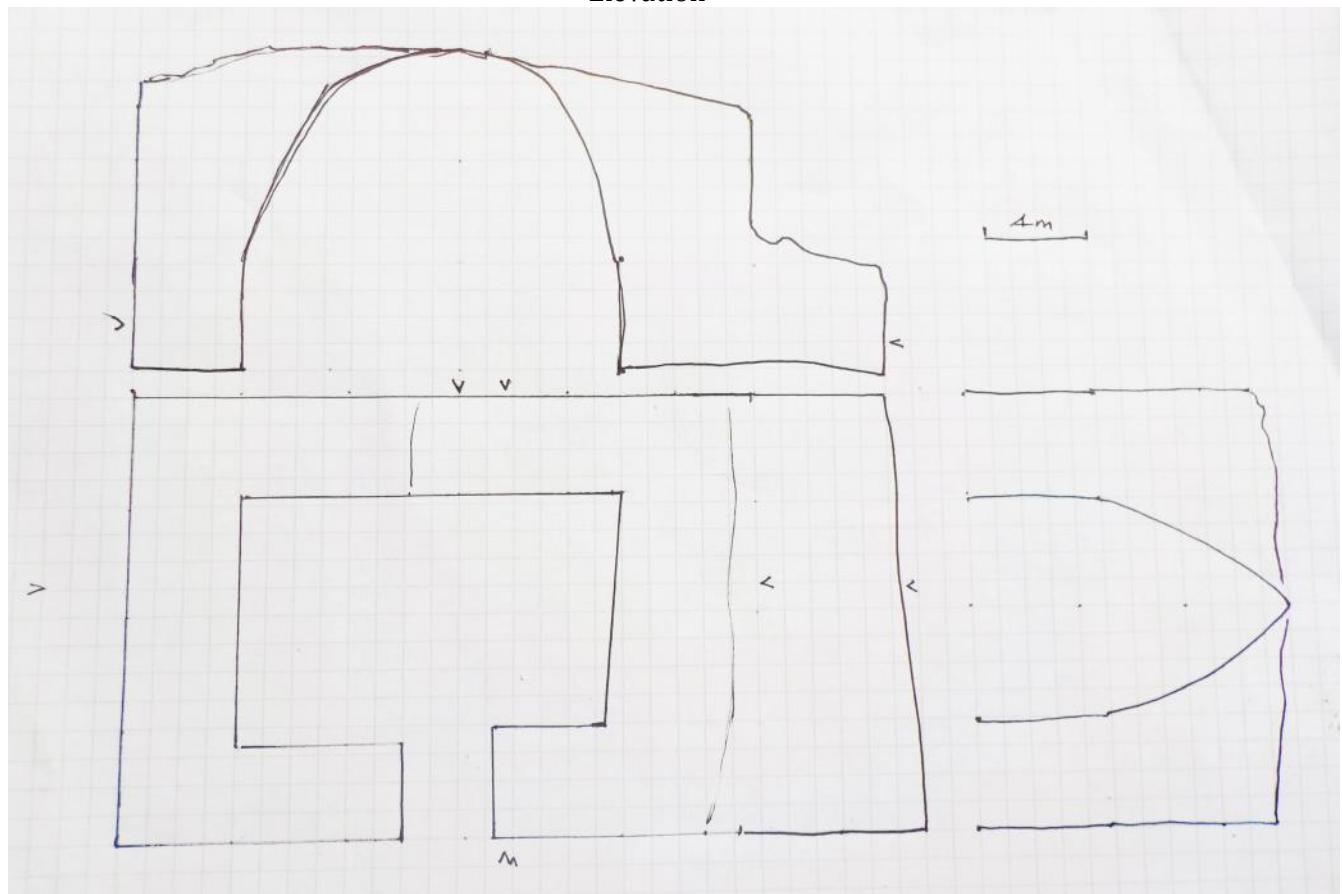

Plan et coupes

Copyright photos: L. Cagin
 Plans : L. Cagin

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- L. Cagin, *t2549*, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2014 (RU-Ta-0-02)

Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin

Plans : L. Cagin

Croquis : L. Loriot

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : Décembre 2022

Auteur fiche : L. Tao

Mise à jour :

Auteur mise à jour :



RU-Ta-O-05

REFERENCIEMENT :

Cotation : RU-Ta-O-05

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane située sur un terrain plat, en limite de parcelle agricole (en bordure de route) bordée de part et d'autre de murs en pierres sèches et pierriers délimitant les terrains de deux villas et un champ de lavande-truffière.

Implantation : Cabane intégrée à un hangar agricole (sous la toiture du hangar). Hangar formé au Nord par le mur maçoné (plusieurs rehausses pour la charpente), à l'Ouest fermé par un mur en parpaings.

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède. Pierres en grés calcaire local (issues de champs et de carrières), appareillées en pierre sèche, rehausses en mortier de chaux et de ciment.

Plan extérieur : Forme rectangulaire (4,6 x 3,55m).

Plan intérieur : Forme rectangulaire (3,5 x 2,45m).

Surface intérieure : 8,75 m²

Destination, usage : Usage actuel : Rangement outillage agricole

Datation ou évolution : Inconnue. Restaurations diverses pour intégration au hangar.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol en terre battue, Fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat.

Plafond : Hauteur maximale sous panne de 4,40m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Toiture construite ultérieurement, en mono-pente, charpente en bois, couverture en tuiles.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Reprise des arases de murs maçonés au ciment. présence de gouttières en bas de la pente.

Entrée / seuil : Seuil surélevé par rapport au sol extérieur composé d'une dalle. Epaisseur du mur d'entrée de 0,55m.

Porte : Ouverture au Sud rectangulaire de 1,50m de hauteur, constituée d'un linteau avec dispositif de décharge : linteau en pierre monolithe taillé, surmonté d'un double linteau en pierre créant un vide rectangulaire . Montants monolithes en pierre de réemploi maçonés. Présence d'une porte en bois.

Baie(s) : Non observée

Détails / aménagements : En extérieur, pierre creuses en saillie pour attacher des animaux. Intérieur adapté à l'usage actuel agricole (étagères de rangements...).

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Rehausses et rénovations de la cabane en mortier de chaux et ciment. Ossature de la toiture en bois.

ETAT SANITAIRE : 2015 en bon état.

Désordres : Non observé, cabane entretenue pour son usage actuel de stockage agricole



Mur extérieur Nord - côté rue




Détail porte




Mur Est remaçonné



Détail pierre trouée - attache pour animal

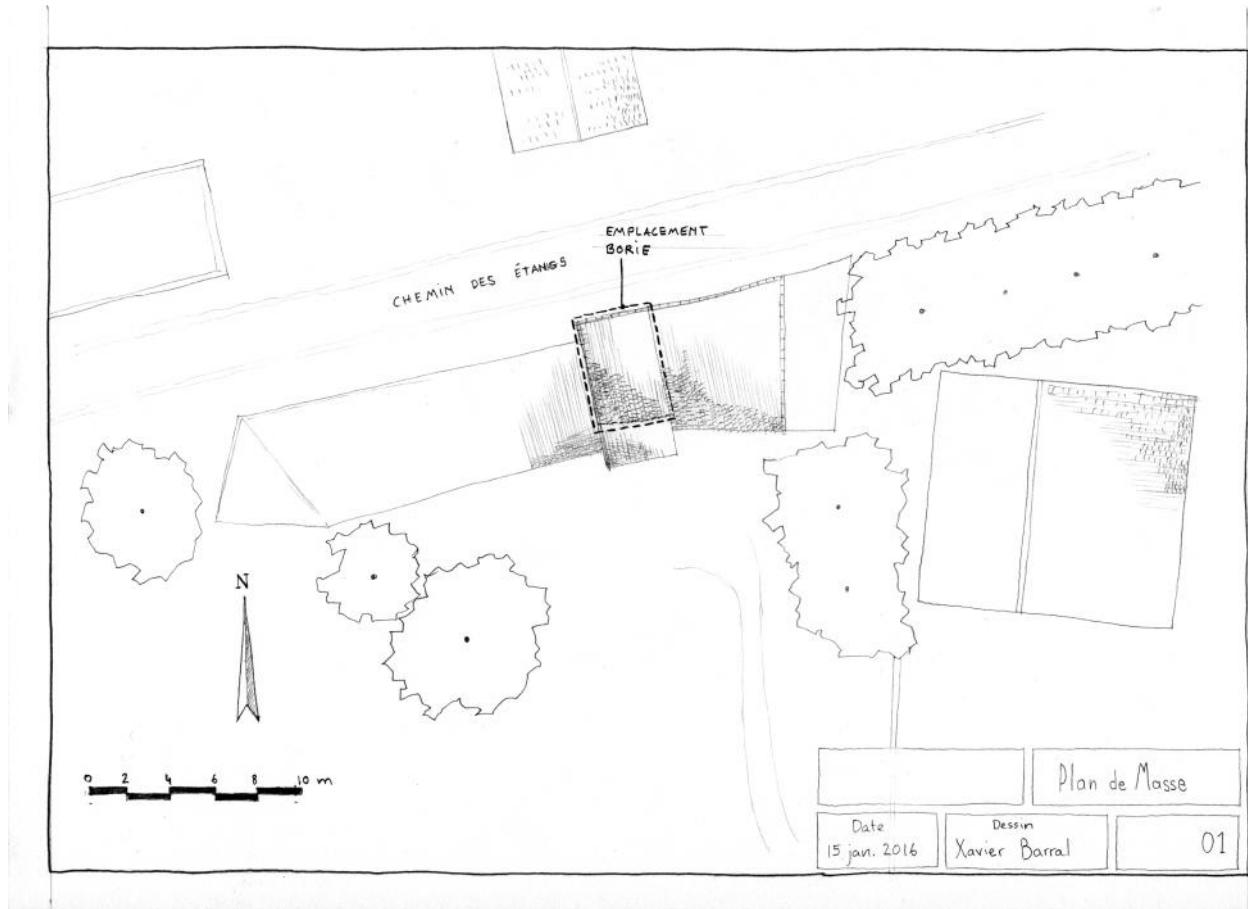

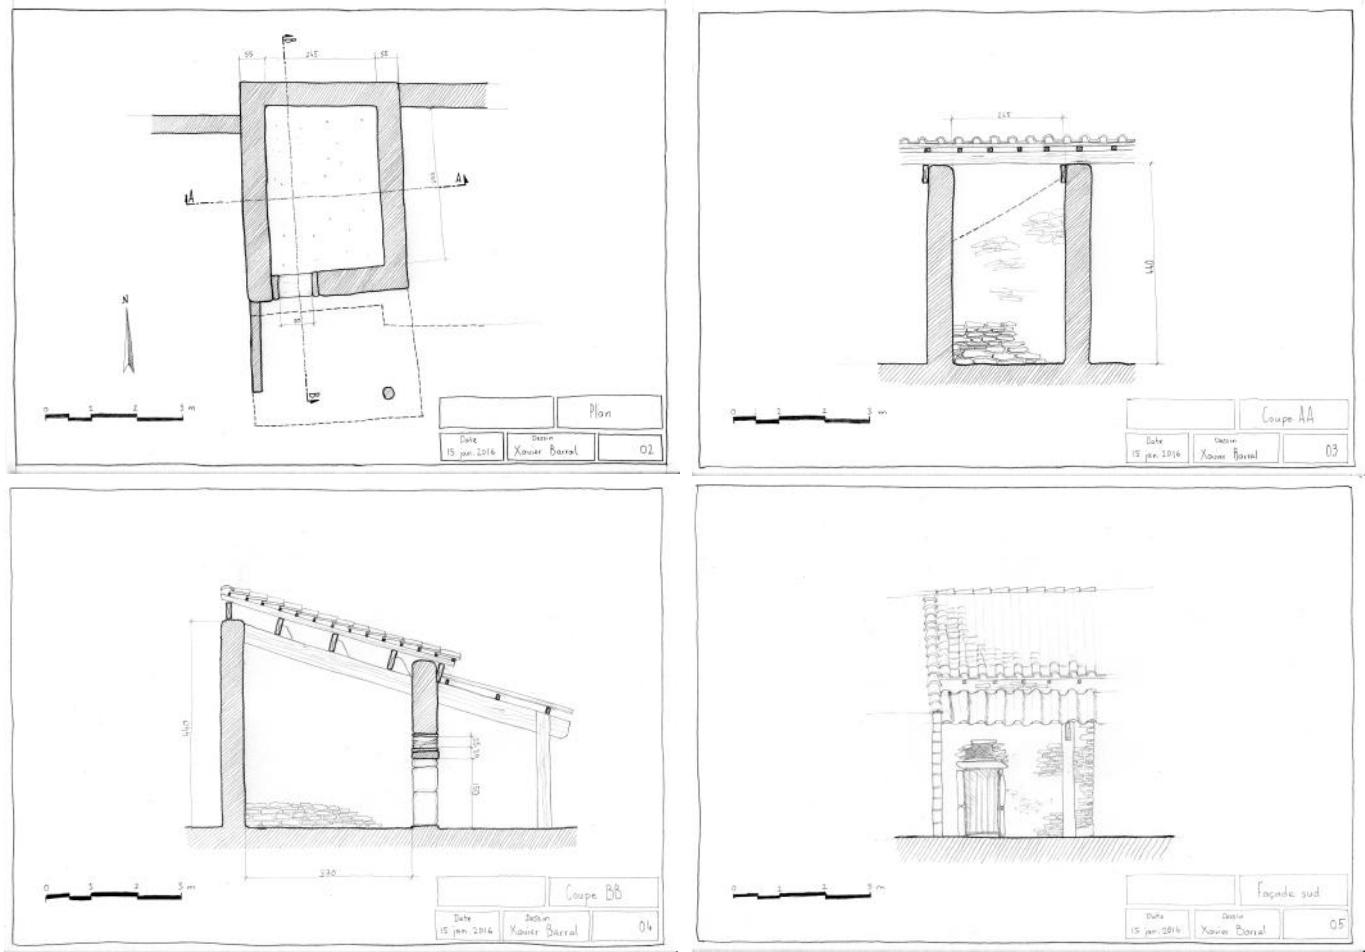

Copyright photos: L. Cagin
 Plans : X. Barral

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2015. (Cotes *RU-Ta-05, Cagin t2547*) & nouvelle cote 2025 : RU-Ta-0-05

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin

Plans : X.Barral

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : Décembre 2022

Auteur création : L. Tao

Mise -à jour 1 :

Auteur mise à jour 1 :



RU-TI-O-06

REFERENCIEMENT :

Cotation : RU-TI-O-06

Commune : Taulignan (Ouest)

Fig. 01 : vue extérieur

Fig. 02 : vue intérieur

DESCRIPTION

Environnement (cultural, végétal, paysager, géologie)

La cabane est installée dans le prolongement d'un pierrier, dans une parcelle plantée de petits arbres, à 285m d'altitude. Références géologiques : « m2R. **Molasse du Rouvergue et de Saint-Restitut (Burdigalien) (10 à 20 m)**. Elle forme les plateaux du Rouvergue et de Saint-Restitut. Épaisse de 10 à 20 m, c'est une roche beige ou blanche, compacte, à grain fin. [...] » et « C. Colluvions polygéniques : cailloutis, sables, argiles (Quatrnaire) ; couverture sédimentaire [...] épaisseur : de 0 à 10m. »

Implantation (dans la parcelle et / structures alentours)

Implantée en partie sud de la parcelle, en prolongement d'un pierrier, mais dont la face sud, comportant la porte, donne sur la parcelle voisine.

Aspect général (cylindrique, quadrangulaire, etc.)

Cabane isolée monocellulaire. De forme quadrangulaire.

Plan extérieur (idem)

Forme quadrangulaire.

Plan intérieur (idem)

Forme quadrangulaire.

Surface intérieure

Inc. (relevé non réalisé)

Destination, usage (en général inconnus et renseignés par la biblio ou les sources orales)

Inc.

Datation ou évolution (en général inconnues et renseignées par la biblio ou les sources orales)

Inc.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations (décrire le sol d'usage de la cabane, décrire les pierres de fondation, granulométrie, etc.)

Non observé / non renseigné.

Murs (épaisseur des murs, granulométrie, appareillage, calcul du fruit des murs, etc.)

Non renseigné.

Encorbellement, intrados (départ d'encorbellement, type et forme de l'intrados, dalle sommitale)

Non renseigné.

Couverture (tas de charge, lause), **faîte** (dalle faîtière, etc.)

Voûte encorbellée, formant un extrados désaxé : en prolongation de la façade sud mais en pain de sucre côté nord, l'extrados démarrant en décalage par rapport aux franges sommitales.

Gestion de l'eau, de la gouttière (larmiers, écoulement interne, etc.)

Pierre en débord formant larmier au dessus de la porte sud.

Frange sommitale ou couronnement des murs (couronnement des murs de façade)

Pierres assises à plat. Sans arases côté sud mais avec arase côté nord (extrados désaxé).

Entrée / Seuil

Seuil surélevé par rapport au sol extérieur et intérieur. Seuil en pierre de taille, situé au nu extérieur de la porte, en prolongation des pierres de taille formant les jambages.

Porte (détailler jambages, dispositifs de décharge, traces de fermeture)

Jambages droits, formés de pierres de taille (réemploi ?), avec feuillure. Présence de trous de scellement de gonds et de loquets qui indique la présence d'une porte avec possibilité de fermer à clés de la borie.

Baie(s) (indiquer particularités non représentées sur le plan)

Aucune baie.

Détails / Aménagements (banc, cheminée, mobilier, etc.)

Bouche à feu ou simple placard, situé aux angles des faces nord et ouest intérieur. Le linteau est déchargé par un deuxième linteau.

Suspicion de conduit de cheminée dans le parement intérieur nord de la cabane.

Autres matériaux (enduit, mortier, pierre de réemploi, etc.)

Trace de pigment localisée au niveau d'un trou de scellement sur le jambage ouest de la porte.

ETAT SANITAIRE (date de l'observation et description des désordres et de l'état général)

Visitée en novembre 2015.

Désordres observés :

- suite à l'affaissement des fondations de l'angle faces sud et est, ouverture d'une faille dans l'appareillage face sud à droite de la porte ;
- seuil de la porte et linteau intérieur cassé ;
- terrier passant sous les pierres de fondation angle faces nord et ouest ;

EVOLUTION (lecture archéologique de l'ouvrage)

Détail « débris » de pierres taillées appareillées dans l'encorbellement. Noter que ces pierres constituent une bonne proportion des pierres utilisées pour la facture de l'encorbellement. Cet emploi est moins évident en face extérieures, ce qui peut être dû à l'érosion des faces qui ne nous permettent plus de les identifier.

Commentaires libres :

On suspecte la présence de graffitis sur les jambages en pierre de taille de la porte. (Cf. pellicule, photos n° DSCN0219 et DSCN0220).

Sélection du relevé photographique :



Fig. 03 : porte sud et pierre formant larmier ; Fig. 04 : foyer ; Fig. 05 : jambage ouest

Relevé graphique :



Fig. 06 : Croquis de la cabane, façade Sud (F. Bioley)



RU-Ta-O-06a

REFERENCEMENT :

Cotation : RU-Ta-O-06a

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Située sur un terrain plat arboré, en limite de parcelle agricole exploitée, en bordure de chemin, à proximité d'une ferme.

Implantation : Intégrée à un mur de soutènement appareillé (mur Nord).

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de pain de sucre. Pierres en grés calcaire, appareillées en pierre sèche.

Plan extérieur : Forme inconnue, adossée au mur de soutènement (3 x 2,5m env.)

Plan intérieur : Forme au sol quasi quadrangulaire (1,60x 1,60m env.).

Surface intérieure : 2,5 m²

Destination, usage : Inconnu. On peut supposer un ancien usage pour des animaux (dimension de la cabane et entrée).

Datation ou évolution : Inconnues

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol terre battue et cailloutis, fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement depuis le sol en coupole.

Plafond : Hauteur totale de 1,20m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (lierre). Le sommet de l'encorbellement a disparu (dalles sommitales inexistantes) créant un trou de environ 0,80 m . Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Non observé.

Entrée / seuil : Seuil de plain-pied avec l'extérieur de même nature que le sol de la cabane. Epaisseur du mur d'entrée de 0,80 m

Porte : Ouverture au Sud de forme rectangulaire et d'une très faible hauteur de 0,65m, constituée d'un linteau simple. Montants appareillés en chaînage d'angle.

Baie(s) : 2 fenêtres : A l'Est, une fenêtre de forme rectangulaire en chaînage d'angle intérieur et extérieur. A l'Ouest, fenêtre rectangulaire en chaînage d'angle intérieur uniquement (niche ouverte ultérieurement?).

Détails / aménagements : Non observé.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

ETAT SANITAIRE : 2016 en ruine, couverture dégradée, envahis par la végétation (lierre).

Désordres : Sommet écrêté.



Vue du dessus




Vue mur Ouest



Vue fenêtre gauche de la porte



Vue intérieure linteau entrée

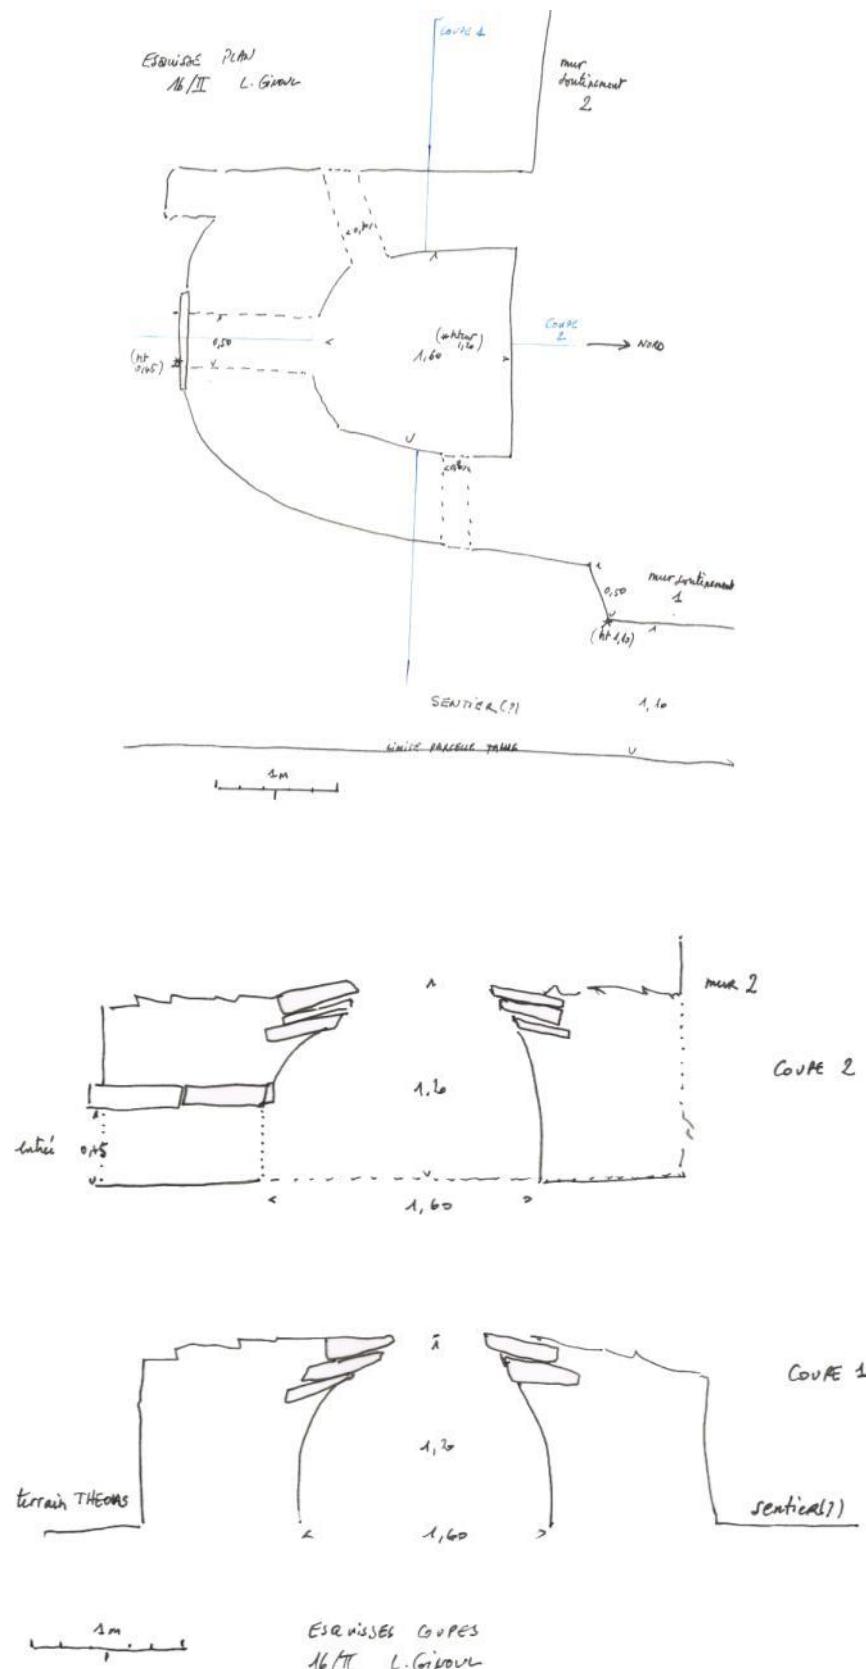

Copyright photos: L. Cagin
 Plans : L. Cagin

3-

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

-- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2016. (Cotes, RU-Ta-06, Cagin t2545) & nouvelle cote 2025 : RU-Ta-0-06a

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin

Plans : L. Cagin

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : Décembre 2022

Auteur création : L. Tao

Mise -à jour 1 :

Auteur mise à jour 1 :



RU-Ta-O-08

REFERENCLEMENT :

Cotation : RU-Ta-O-08

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane située sur un terrain arboré, sur un plateau en vor de falaise, en limite de parcelle agricole exploitée, loin de toute ferme (isolée).

Implantation : Intégrée à un mur de clôture en pierre sèche (mur Nord).

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de cylindre surmontée d'un cône. Pierres en grés calcaire, appareillées en pierre sèche

Plan extérieur : Forme circulaire (relevé non réalisé)

Plan intérieur : Non observé (relevé non réalisé)

Surface intérieure : (relevé non réalisé)

Destination, usage : Inconnu.

Datation ou évolution : Inconnue.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol non observé, fondation sur socle rocheux (roché de safre).

Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement en coupole.

Plafond : (relevé non réalisé)

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Couverture sur encorbellement en tas de char. Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Frange sommital surmonté d'un tas de charge. Pas de trace de gouttière.

Entrée / seuil : Seuil non observé

Porte : Ouverture faisant face à la parcelle, hauteur non observée, constituée d'un linteau monolithique avec dispositif de décharge (triangle de décharge). Montants appareillés en chaînage d'angle.

Baie(s) : Non observé.

Détails / aménagements : Non observé.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

ETAT SANITAIRE : 2017 en mauvais état.

Désordres : Désordre sur une partie de mur : Parement extérieur effondré. Le parement intérieur semble sain (Intérieur de la cabane non visité)



Entrée



Détail toiture




Vue arrière - rocher de safre




Détail linteau



Détail désordre parement effondré

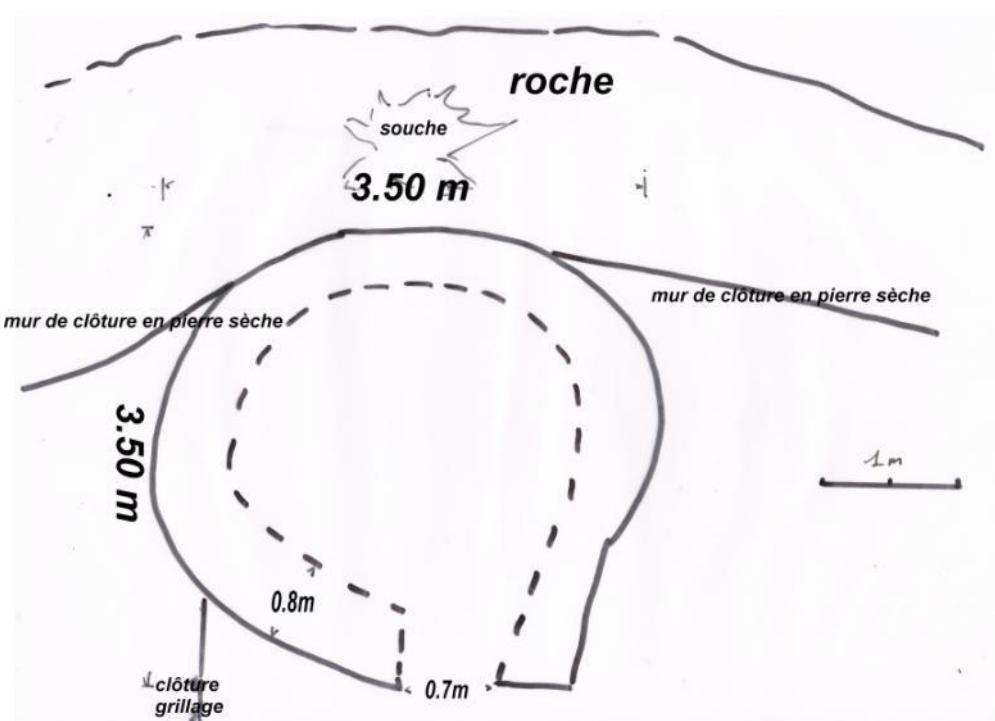

Plan (Fait selon observations - à mesurer)

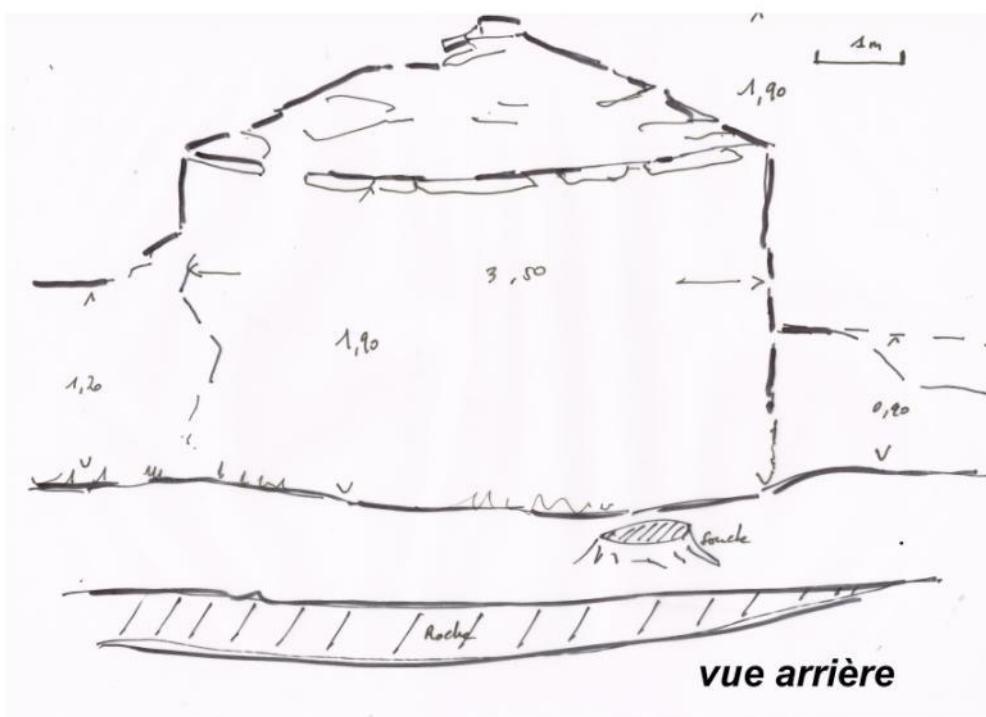

Elévation (Fait selon observations - à mesurer)

Copyright photos: L. Cagin
 Plans : L. Cagin

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2017. (Cotes, *RU-Ta-08, Cagin t2543*) & nouvelle cote 2025 : RU-Ta-0-08
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin

Plans : L. Cagin

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : Décembre 2022

Auteur création : L. Tao

Mise -à jour 1 :

Auteur mise à jour 1 :



RU-Ta-O-09

REFERENCLEMENT :

Cotation : RU-Ta-O-09

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane située en surplomb d'un terrain en pente (falaise), en limite de parcelle agricole exploitée (vignes), en bordure de route, à proximité d'une ferme.

Implantation : Cabane sous roche (intégrée à la falaise). Présence d'un mur de clôture en pierre sèche en surplomb de la falaise. Mur en partie démolie.

Aspect général : Cabane monocellulaire intégrée à la cavité formée par la roche. Pierres de grès calcaire appareillées en pierre sèche.

Plan extérieur : Forme de la roche de couverture (5 x 3m env.).

Plan intérieur : Forme intégrée à la cavité de la roche, dimension d'une personne couchée (1.8 x 0.9m env.)

Surface intérieure : 3,5 m² environ.

Destination, usage : Inconnu. On peut supposer un usage de chasseur ou guetteur (fenestron qui avu sur la route sas être vu).

Datation ou évolution : Inconnue.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol constitué du socle rocheux. Fondation constituée du socle rocheux et de grands blocs.

Murs / voûte / encorbellement : Mur Nord formé par la roche, mur Sud en moellons assisés à plat.

Plafond : Plafond constitué de la roche, hauteur sous roche d'environ 1m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Couverture constituée de la roche.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Non observé. Couronnement du mur de clôture appareillé de pierres debout.

Entrée / seuil : De plain-pied avec l'extérieur.

Porte : Ouverture au Sud. Linteau constituée de la roche et reposant sur les montants appareillés en chaînage d'angle.

Baie(s) : Un fenestron creusé dans la roche et permettant à une personne allongée de surveiller la route.

Détails / aménagements : Non observé.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé

ETAT SANITAIRE : 2022 en mauvais état.

Désordres : Eboulements intérieurs, chaînage d'angle porte en partie éboulé.



Détail du fenestron depuis la route



Pied droit de la porte



Chaînage d'angle droit



Fenestron et éboulement intérieur






Vue intérieure



Chaînage angle porte



Croquis : P. Brunel
 Copyright photos: L. Cagin

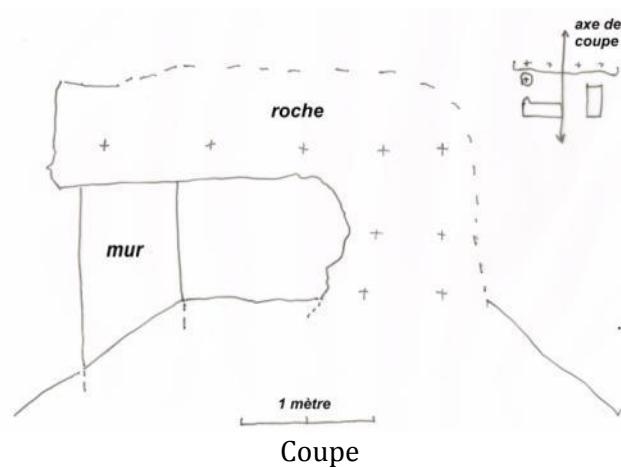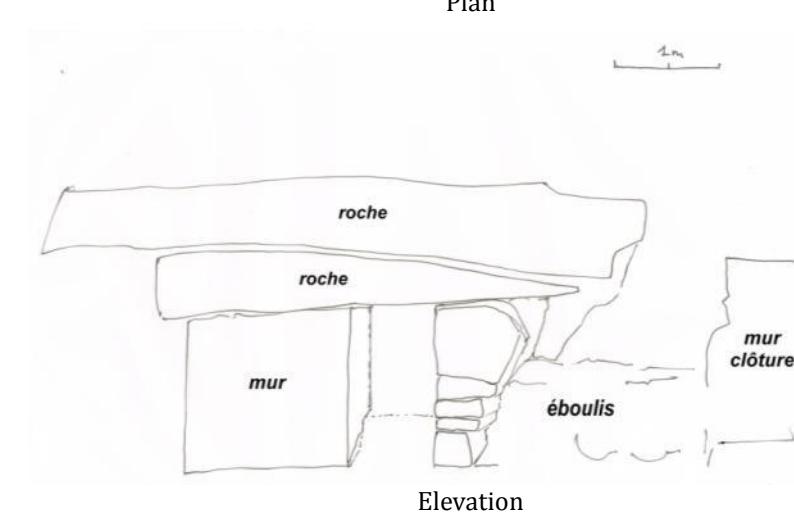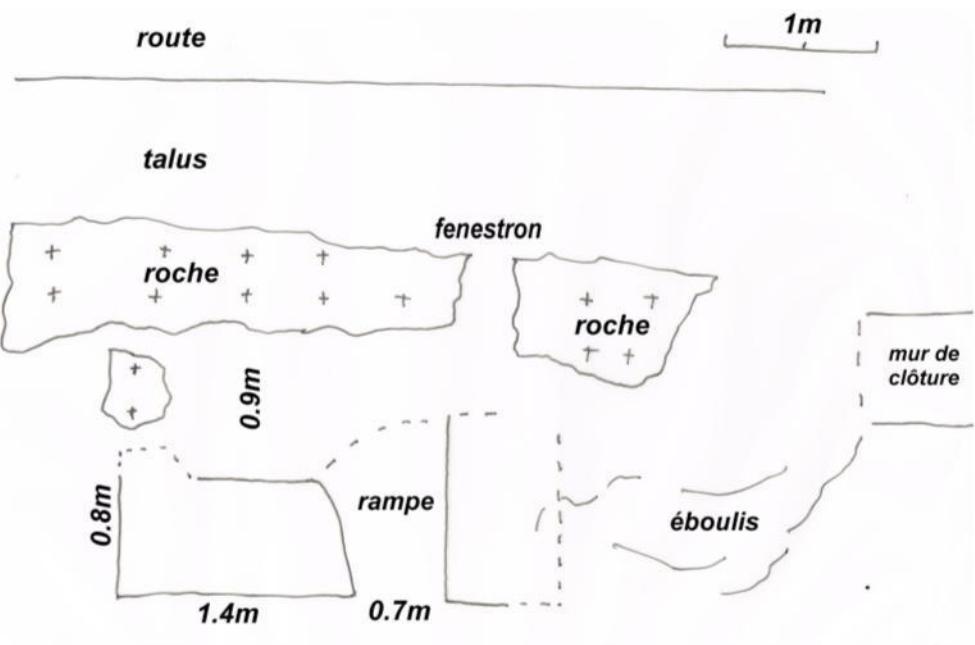

Plans : L. Cagin

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin,

Bibliographie fiche :

- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2017. (Cotes, *RU-Ta-09, Cagin t2542*) & nouvelle cote 2025 : RU-Ta-0-09

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin ; Croquis :P. Brunel

Plans : L. Cagin


Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : Décembre 2022

Auteur création : L. Tao

Mise -à jour 1 :

Auteur mise à jour 1 :

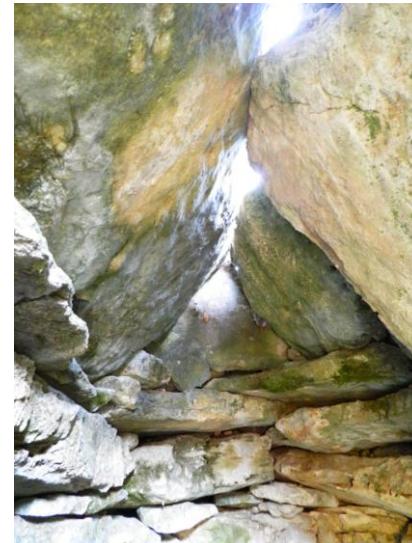

RU-Ta-O-10

REFERENCEMENT :
Cotation : RU-Ta-O-10
Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Citerne (nommée « aiguier ») située sur un sol rocheux dans une parcelle en friche.

Implantation : Restes d'organisation de la parcelle en l'état de clapiers relativement larges et peu hauts et de dalles brutes dressées, ces éléments quadrillent l'espace selon d'anciens usages qu'il reste à déterminer. L'aiguier est installé dans le maillage que ces limites dessinent, son accès-ouverture donne sur un clapier qu'il coupe et son arrière est lié à une rangée de dalles brutes dressées. Par ailleurs il est installé sur une partie de la parcelle faisant talus, le niveau du sol à droite face de l'aiguier est plus haut que celui à gauche face. D'après ces structures l'aiguier semble être à l'intersection de circulations qui reliaient des anciennes parcelles entre elles.

Aspect général : Cabane monocellulaire en pierres en grés calcaire en forme de parallélépipède surmonté d'un tas de charge et d'une crête des dalles dressées de couverture.

Plan extérieur : Forme rectangle.

Plan intérieur : Deux murs parallèles le couloir et la cavité de la citerne de forme circulaire.

Surface intérieure : env. 4 m²

Destination, usage : Citerne de récupération des eaux de pluie.

Datation ou évolution : Inconnue.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Socle rocheux. Creusement de la citerne dans la roche.

Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons de tailles variables assisés à plat. Encorbellement en nef inversée, à partir du sol puis accentué en haut, ce qui laisse le passage.

Plafond : Hauteur sous dalle non relevée.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture sur les murs latéraux, surmonté d'un tas de charge de petit cailloutis. Des larges dalles plates sont posées en bâtière sur l'encorbellement, arrêtées de chaque côté par des dalles placées en carreau. L'eau stockée est récoltée par ruissellement, recueillie dans une cavité de 3 à 4 m³ creusée dans la roche.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Larges dalles assises à plat pour les murs gouttereaux, et larges dalles plates appareillées de chaque côté du triangle de dalles en bâtière pour les murs pignon.

Entrée / seuil : Seuil non observé. Long couloir d'entrée.

Porte : hauteur non observée, constituée d'un linteau constitué d'une dalle placée en carreau et fermant le bas du « triangle » des dalles en bâtière. Un des jambages est appareillé en chainage d'angle tandis que l'autre est constitué d'un monolithe.

Baie(s) : un fenestron ?

Détails / aménagements : Deux « marches » permettent de descendre au fond de la citerne, ce sont des bancs de roche laissés en place.


Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : Bon état en novembre 2017.

Désordres : Aucun




Vue de dessus des dalles posées en bâtières et du tas de charge

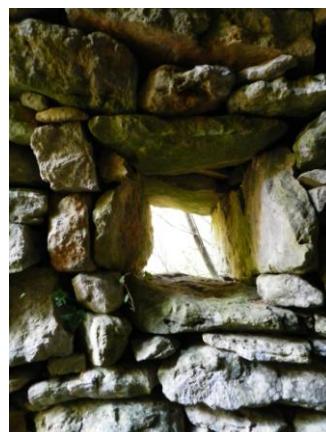

Fenestron



Monolithe jambage de l'ouverture

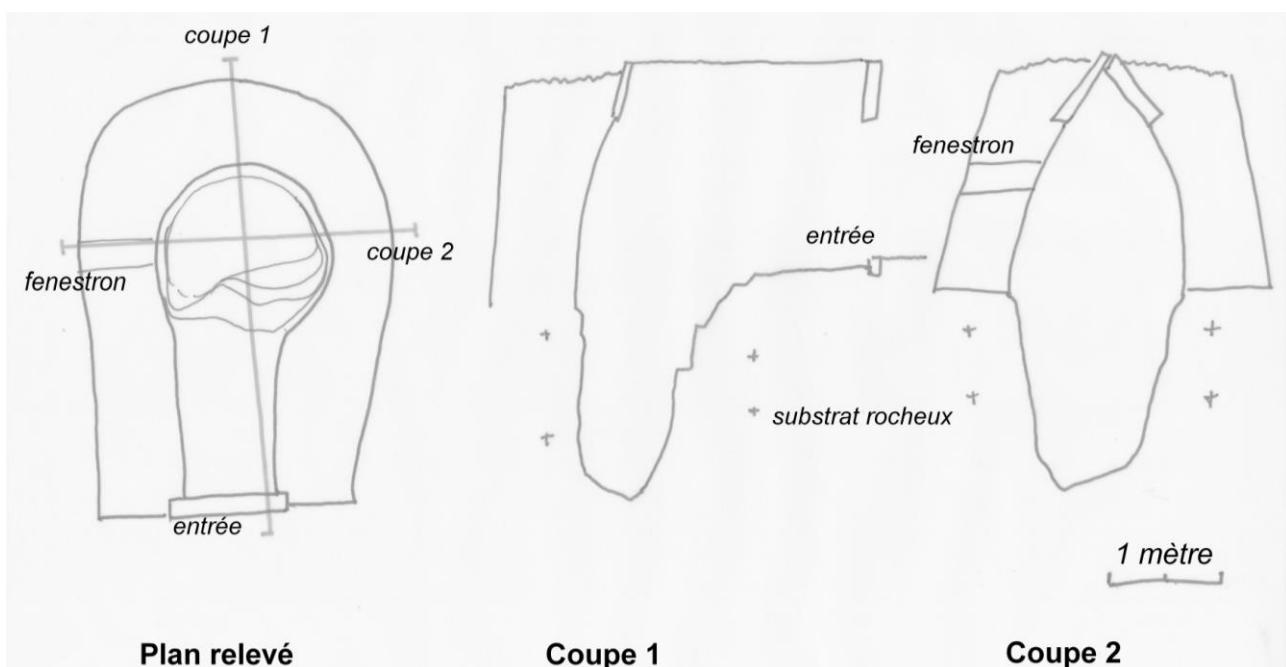

Copyright photos: L. Cagin?
 Plans : L. Cagin ?

REFERENCEMENT :


Situation :

Cotation : RU-Ta-0-10

Commune : Taulignan

Géolocalisation : 44.446327 , 4.961334

Propriétaire : Commune de Taulignan

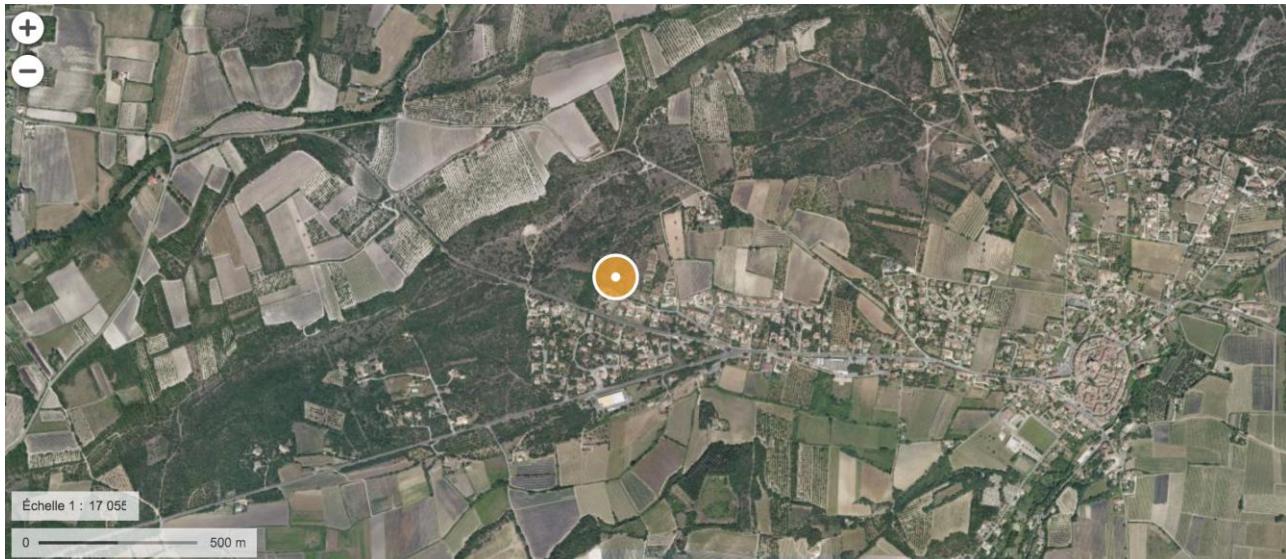

Localisation de la cabane

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2017. (Cotes, RU-Ta-10, Cagin t2541) & nouvelle cote 2025 : RU-Ta-0-10

L. Cagin, *Pépites techniques*, Une pierre sur l'autre 2021,

<https://unepierresurlautre.org/2021/02/16/pepites-techniques/>

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin

Plans : L. Cagin

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : Décembre 2022

Auteur création : C. Marshall

Mise-à jour 1 :

Auteur mise à jour 1 :



RU-Ta-O-14

REFERENCEMENT :

Cotation : RU-Ta-O-14

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Parcelle en friche de garrigue, Les limites de la parcelle sont matérialisées au Sud par des pierres plantées, au Nord par un clapier dans lequel se trouve la cabane

Implantation : cabane intégrée à plusieurs clapiers

Aspect général : Cabane de grande taille entourée de clapiers volumineux en grès calcaire

Plan extérieur : Forme quadrangulaire intégrée à des murs clapiers.

Plan intérieur : Forme circulaire.

Surface intérieure : env. 4 m²

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues. Le sommet de l'encorbellement est visiblement une restauration faite par des personnes ne maîtrisant pas la technique.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Fondations non observées. Dallage au sol.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat.

Plafond : Hauteur sous dalle faitière d'encorbellement 2.80 m

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, recouvert d'un tas de charge.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Moellons de taille irrégulière assisés à plat.

Entrée / Seuil : Talus devant l'entrée. Seuil en terre légèrement surélevé par rapport au sol extérieur.

Porte : Ouverture de forme rectangulaire. Linteau simple surmonté de pierres en débord faisant office de larmier. Les murs clapiers de chaque côté de l'entrée forme un couloir en ajoutant de l'épaisseur aux murs de la cabane.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagement : Non observé.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : Bon état en juin 2020.


Désordres : Aucun.






Détail de la couverture



Vue du dallage intérieur

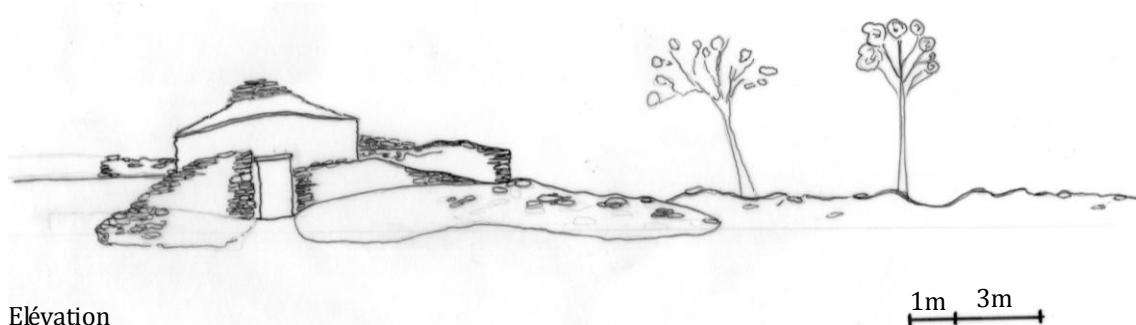

Coupe latérale

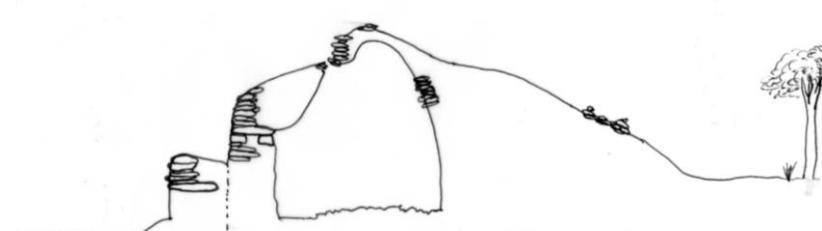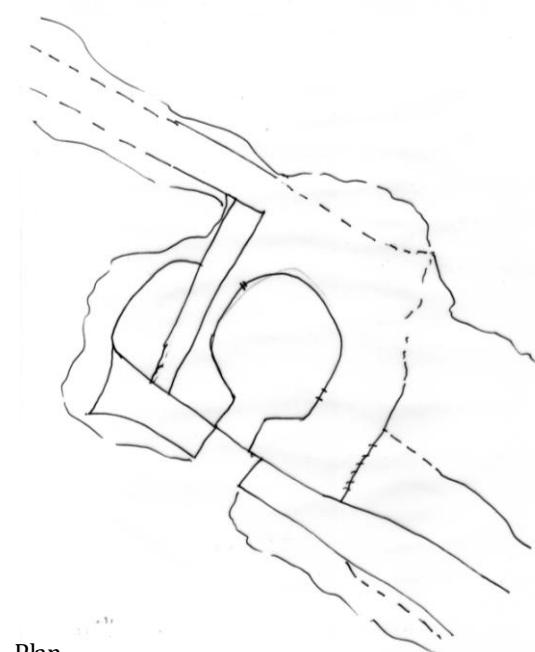

Coupe longitudinale

Copyright photos: L. Cagin
 Plans: C. Hesloin

REFERENCLEMENT :


Situation :

Cotation : RU-Ta-0-14

Commune : Taulignan

Géolocalisation : 44.448732 , 4.961794

Propriétaire : Commune de Taulignan

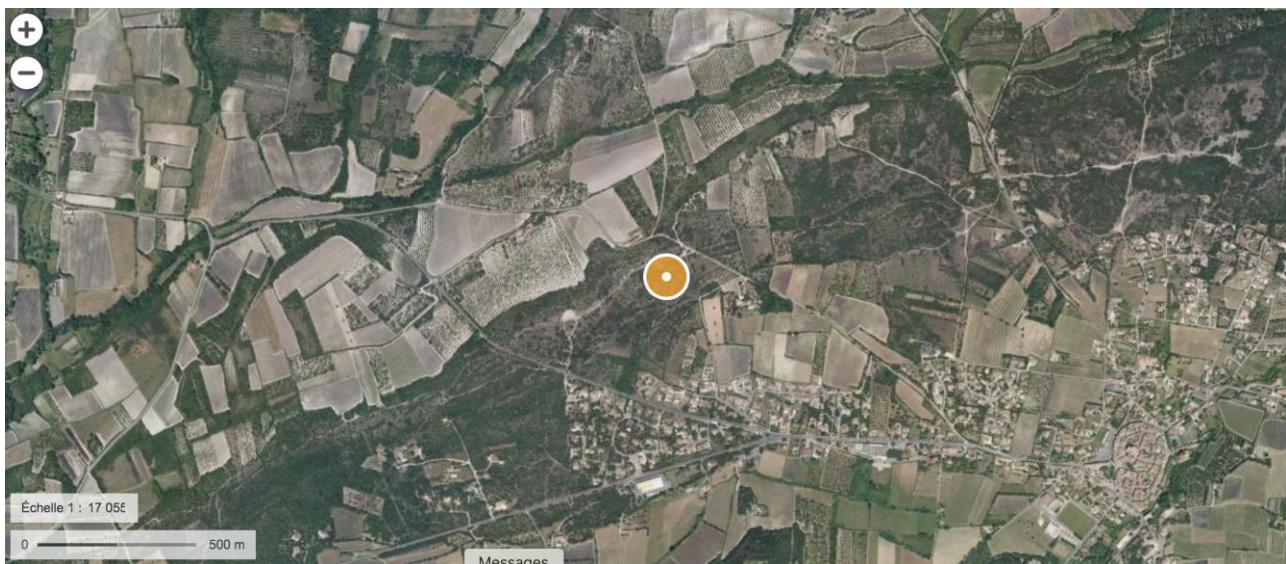

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, C. Marshall

Bibliographie fiche :

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022 (Cotes, RU-Ta-14, Cagin t2552) & nouvelle cote 2025 : RU-Ta-0-14
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche*
- http://www.pierresecche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin

Plans : L. Cagin

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour :

Auteur mise à jour :



RU-Ta-N-07

REFERENCIEMENT :

Cotation : RU-Ta-N-07

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane située sur un terrain plat, en bordure de parcelle (jardin privé), à proximité d'une maison.

Implantation : Cabane intégrée à un clapier (mur Nord).

Aspect général : Cabane monocellulaire intégrée au clapier. Pierres de grés calcaire, appareillées en pierre sèche.

Plan extérieur : Forme inconnue, intégrée clapier (3,5 x 3m env.)

Plan intérieur : Forme au sol rectangulaire (2 x 2 m env.).

Surface intérieure : 4 m²

Destination, usage : Inconnus

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol terre battue et cailloutis. Fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement à partir de 1,20m de hauteur.

Plafond : Hauteur totale du clapier de 2,20m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement en tas de charge dont le sommet de l'encorbellement a disparu (dalles sommitales inexistantes).

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement du clapier en tas de charge.

Entrée / seuil : non observé.

Porte : Ouverture au Sud, de forme rectangulaire surmonté d'un linteau avec dispositif de décharge de forme triangulaire.

Baie(s) : Non observée.

Détails / aménagements : Non observés.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observés.

ETAT SANITAIRE : 2016 en ruine, le reste de la couverture dégradée.

Désordres : Sommet écrêté.



Vue encorbellement




Vue du dessus




Détail entrée



Détail trou

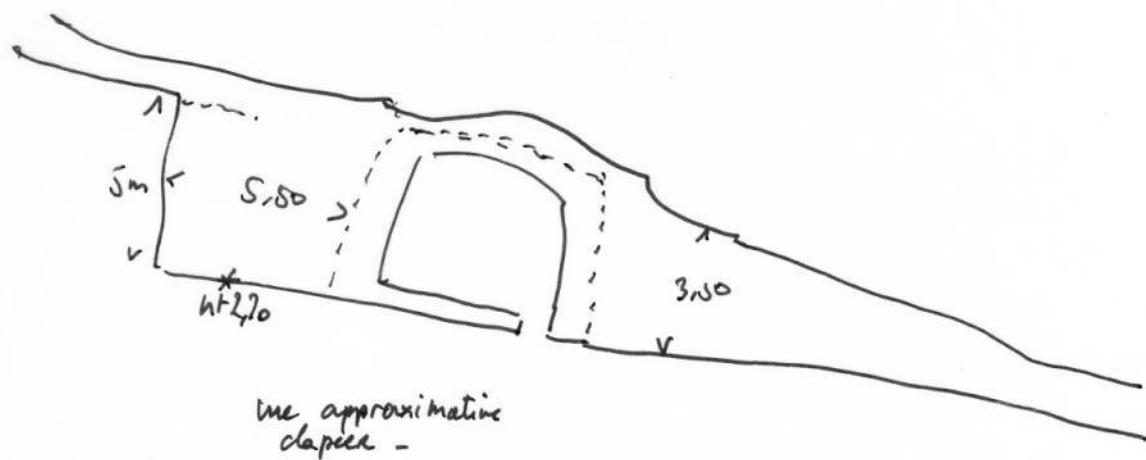

Plan

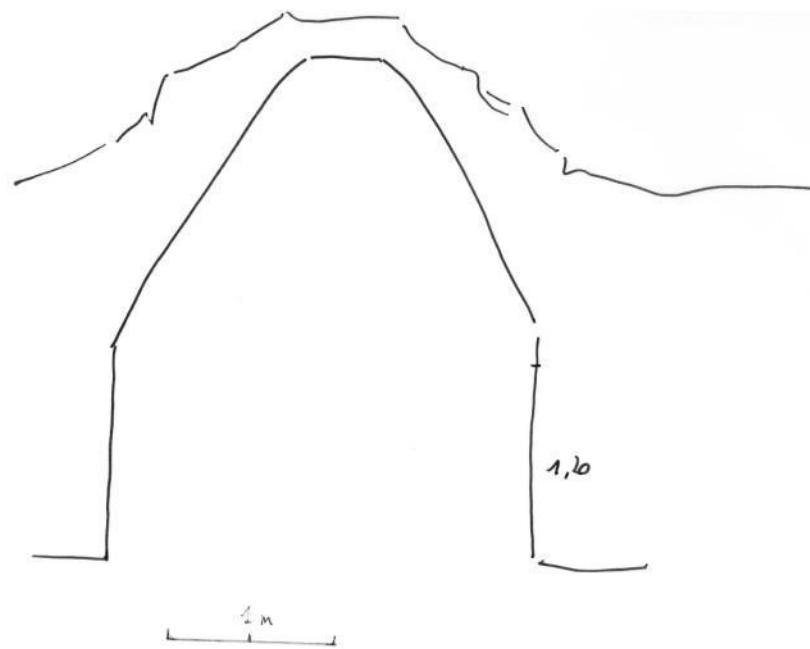

Coupe

Copyright photos: L. Cagin
 Plans : L. Cagin

2-

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2016. (Cotes, *RU-Ta-07, Cagin t2544*) & nouvelle cote 2025 : RU-Ta-N-07

- J. P. Berger, *16-07-cadastre borie Auzières JPB*, 2016 (in Cote t2544)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin

Plans : L. Cagin

Date de création de la fiche : Décembre 2022

Auteur création : L. Tao

Mise -à jour 1 :

Auteur mise à jour 1 :



RU-Ta-S-03

REFERENCIEMENT :

Cotation : RU-Ta-S-03

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane située sur un terrain en pente, en limite de parcelle agricole exploitée (vignes), à proximité d'une ferme et d'un cabanon.

Implantation : Cabane intégrée à un clapier, façade au Sud-Est, sol excavé (creusé dans un talus).

Aspect général : Cabane monocellulaire, forme inconnue intégrée au clapier. Pierres de grès calcaire, appareillées en pierre sèche. Le sommet a été restauré au mortier de ciment.

Plan extérieur : Intégrée au clapier (façade 4,5 m env.)

Plan intérieur : Au sol forme elliptique, profil de forme ogival (2,20 x 2,70m env.)

Surface intérieure : 5,9m²

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol dallé, fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement en nef renversée, voûte de forme ogivale. Encorbellement depuis le sol et s'accentuant à partir de 1m au-dessus du sol.

Plafond : Hauteur sous dalle de 3,20m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : L'encorbellement fait office de couverture, Dalle de faîte scellée au mortier de ciment. Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Frange sommital surmonté d'un tas de charge. Pas de trace de gouttière.

Entrée / seuil : Seuil de plain-pied avec l'extérieur. Epaisseur du mur d'entrée de 0,50m.

Porte : Ouverture au Sud-Est par une porte de 1,80 m de hauteur environ, de forme rectangulaire, constituée d'un double linteau en pierre encadrant un vide rectangulaire. Montants appareillés en chaînage d'angle.

Baie(s) : Non observée

Détails / aménagements : Présence de deux niches, une niche avec "boyau" et une niche faisant office de "placard".

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Mortier de ciment utilisé pour la restauration du sommet de l'encorbellement

ETAT SANITAIRE : 2014 en bon état.

Désordres : Non observé



Détail du linteau double et lucarne



Couverture




Chaînage d'angle de l'entrée




Niche et boyau



Croquis vue façade entrée

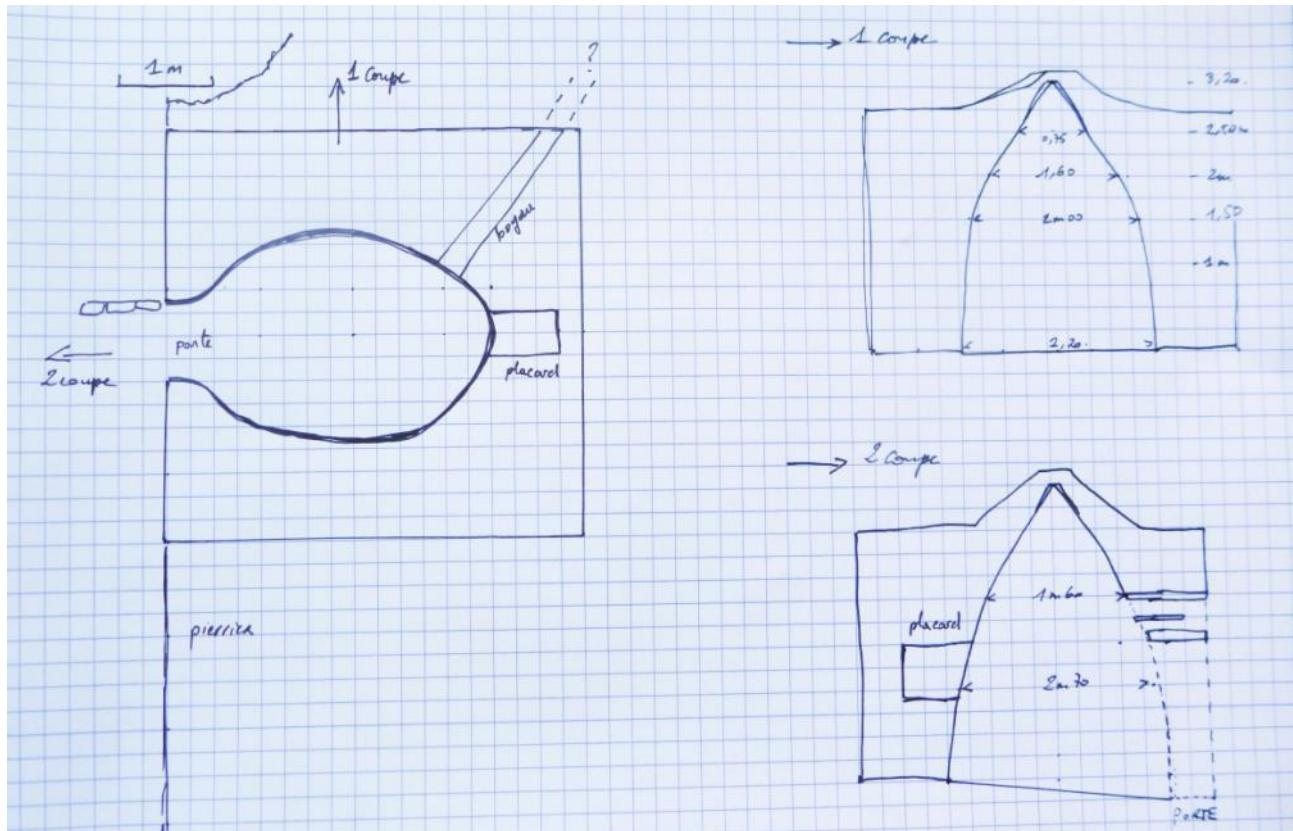

Plan et coupes

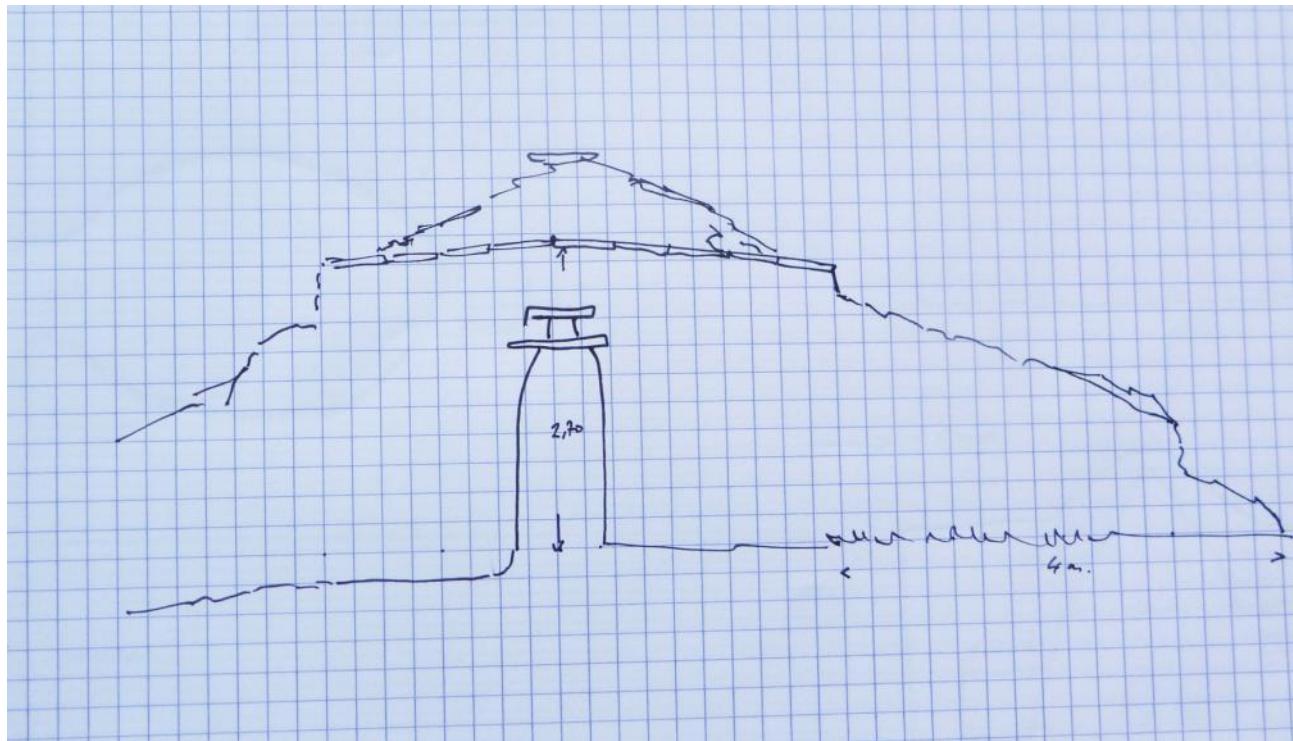

Elevation

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiche :

- L. Cagin, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote *RU-Ta-03, Cagin t2551*) & nouvelle cote 2025 : RU-Ta-S-03
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresuche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin

Croquis: L. Loriot

Plans : L. Cagin

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : Décembre 2022

Auteur création : L. Tao

Mise -à jour 1 :

Auteur mise à jour 1 :



RU-Ta-S-15

REPERAGE :

Cotation : RU-Ta-S-15

Commune : Taulignan

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane située en surplomb d'un terrain en pente, en bordure d'une parcelle agricole exploitée, à proximité d'une ferme et d'une ancienne carrière. Murs alentours bâtis avec des grandes pierres

Implantation : Intégrée à un mur de soutènement (mur Ouest) appareillé de grandes pierres, et adossée à un deuxième mur au Sud en parti démolis

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de cylindre asymétrique, Contours difficiles à délimiter car envahis par la végétation. Pierres en grés calcaire, appareillées en pierre sèche.

Plan extérieur : Forme trapézoïdale.

Plan intérieur : Forme trapézoïdale (1,20 x 2,00m env.)

Surface intérieure : 2,5 m²

Destination, usage : Inconnus

Datation ou évolution : Inconnues

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol dallé (présence de pierres plates au sol). Fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Murs en moellons assisés à plat. Encorbellement dissymétrique amorcé à 0,30m du sol côté entrée, et 1m côté mur de soutènement. S'appuie sur le mur de soutènement.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement de 1,70m ht.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : L'encorbellement fait office de couverture, La dalle sommitale fait office de faîtière. Couverture envahis par la végétation (lierre, ronces).

Frange sommitale ou couronnement des murs : Frange sommital non observée. Pas de trace de gouttière.

Entrée / seuil : Seuil surélevé de 10cm, formée par des pierres de dallage. Epaisseur du mur d'entrée de 0,60m. Entrée non centrée.

Porte : Ouverture à l'Est. Porte de 0,90 m de hauteur, constituée d'un linteau double. Présence d'un larmier au dessus du linteau (dépassée de 10cm).

Baie(s) : Non observé

Détails / aménagements : Non observé

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.


ETAT SANITAIRE : 2022 en bon état.

Désordres : Non observé. Envahis par les végétaux. Structurellement en bon état. Humidité présente côté soutènement et en toiture.



Lintea et Larmier. Appareillage intérieur



Dalle faîtière

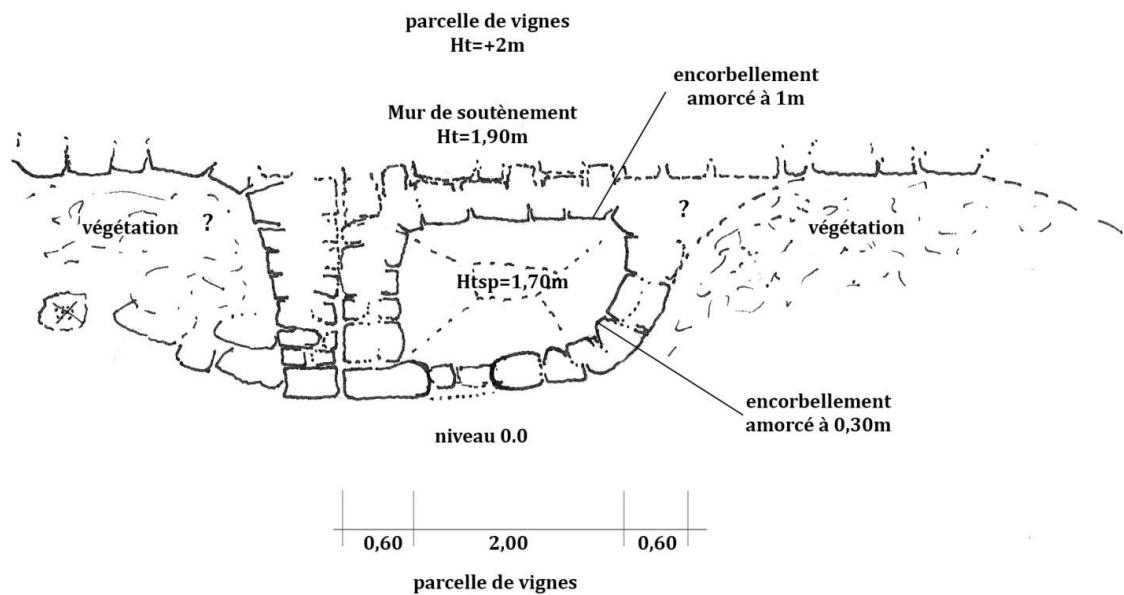

Vue en plan de la cabane
échelle 1/50e



0 50 250 500 cm

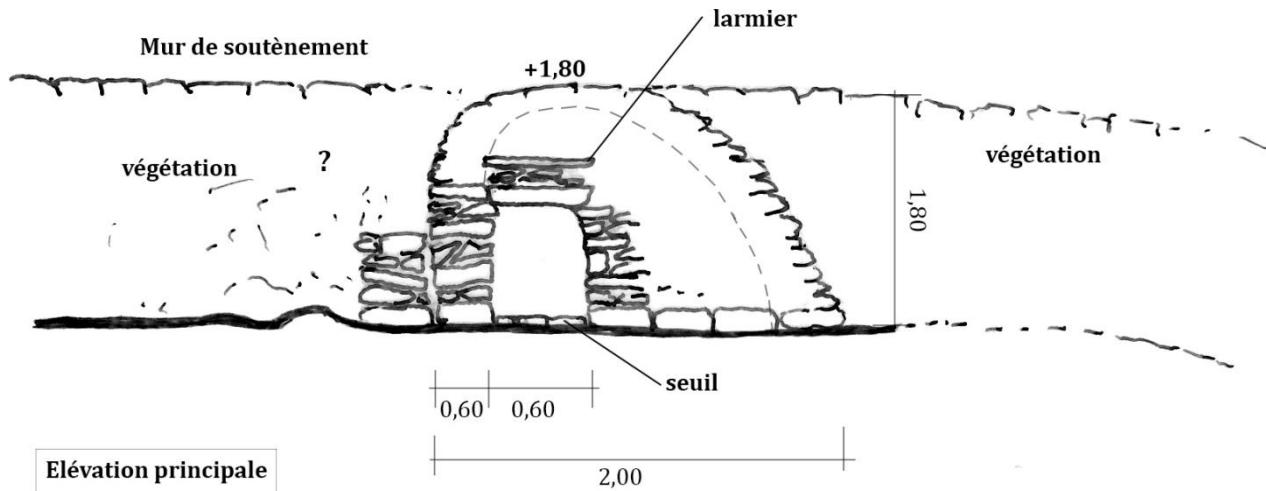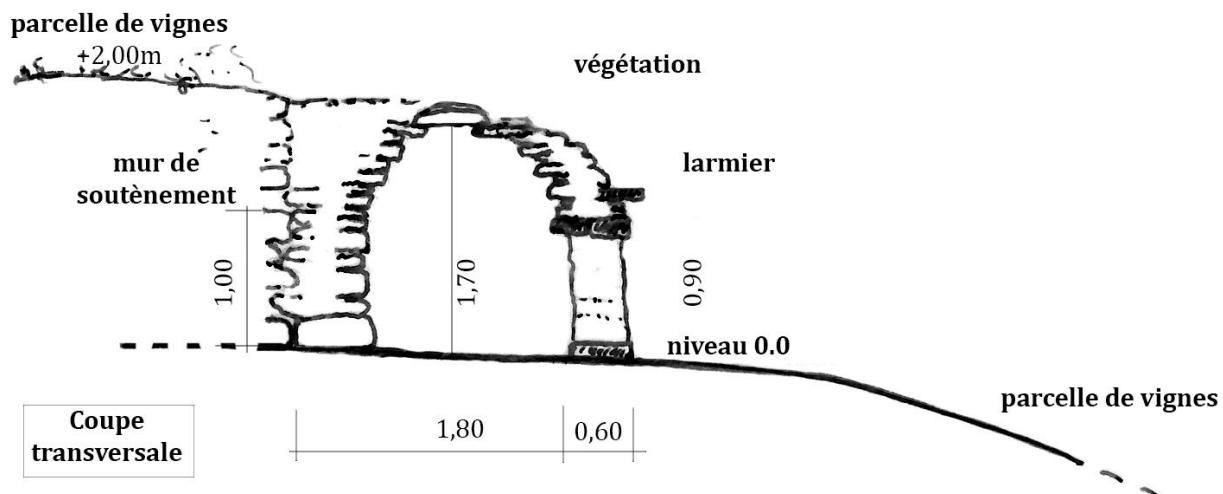

Copyright photos: R. Cluzel Chomette
 Plans : L. Tao

Auteurs fiche : R. Cluzel Chomette, L. Tao

Bibliographie fiches :

Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022 (Cote, RU-Ta-15) & nouvelle cote 2025 : RU-Ta-S-15

Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: R. Cluzel Chomette

Plans : L. Tao

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : Mars 2022

Mise à jour : Décembre 2022

Autrice mise à jour : L. Tao